

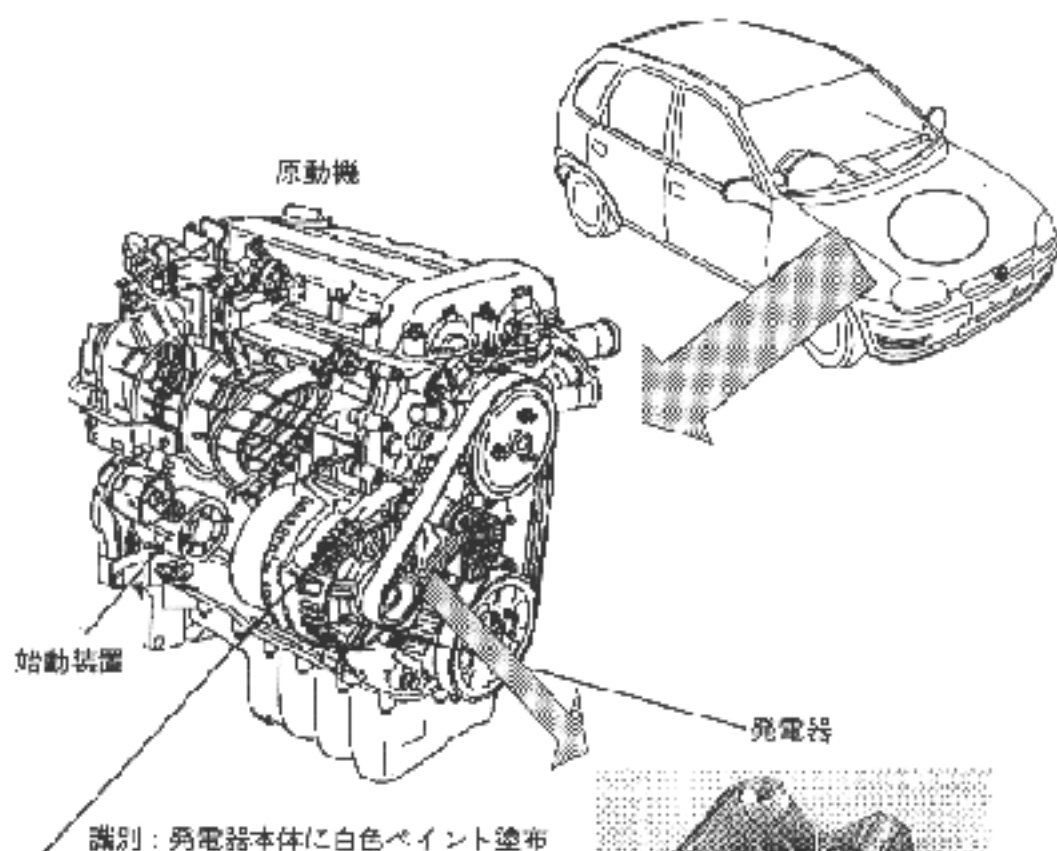


改善箇所説明図

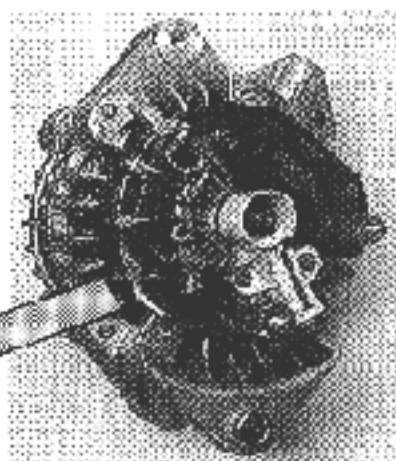

整流器

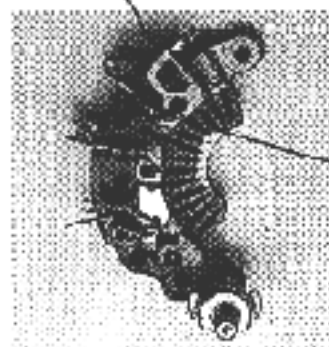

不具合発生箇所

原動機に発電機に取付けられている整流器の半導体の耐熱性が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該半導体が過熱して、充電警告灯が点灯し、バッテリーが充電されなくなり、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

注：□ の部分は交換部品を示す。

改善の内容

全車同、当該整流器を対策品と交換する。