

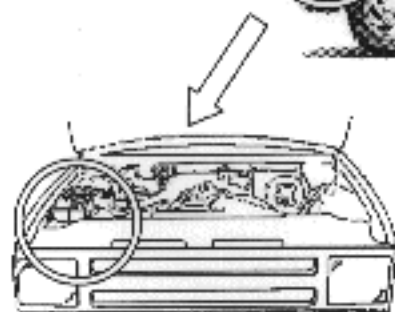


改善箇所説明図

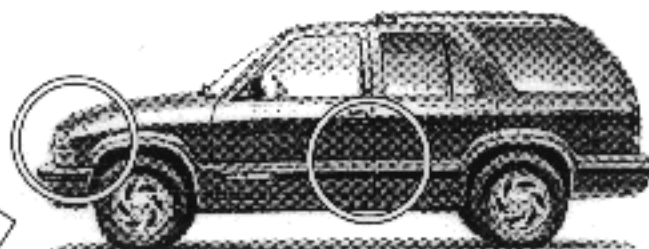

インテークマニホールド


トランスファーケース

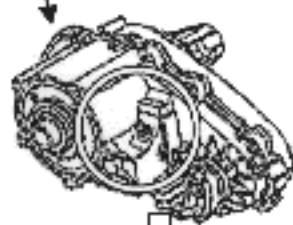

トランスファーケース
セレクトスイッチ

フロントアクスル

基準不適合発生箇所

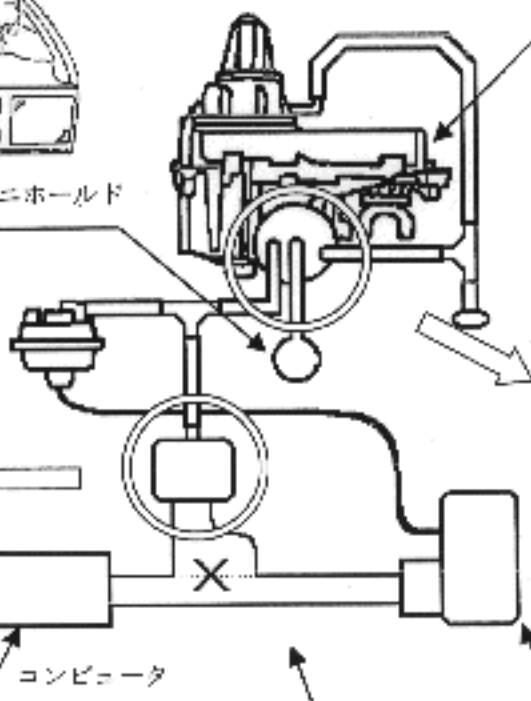

バキュームスイッチ

コンピュータ

<改善方法>

全車両、当該スイッチを
対策品と交換する。

制動装置の制動力制御装置（ABS：アンチロックブレーキシステム）において、走行状態（4輪駆動と2輪駆動）を検知するスイッチが不適切なため、2輪駆動での走行時に4輪駆動状態であるとコンピュータが誤認識し、制動力を制御してしまうことから、本来の作動より制動距離が長くなるおそれがある。