
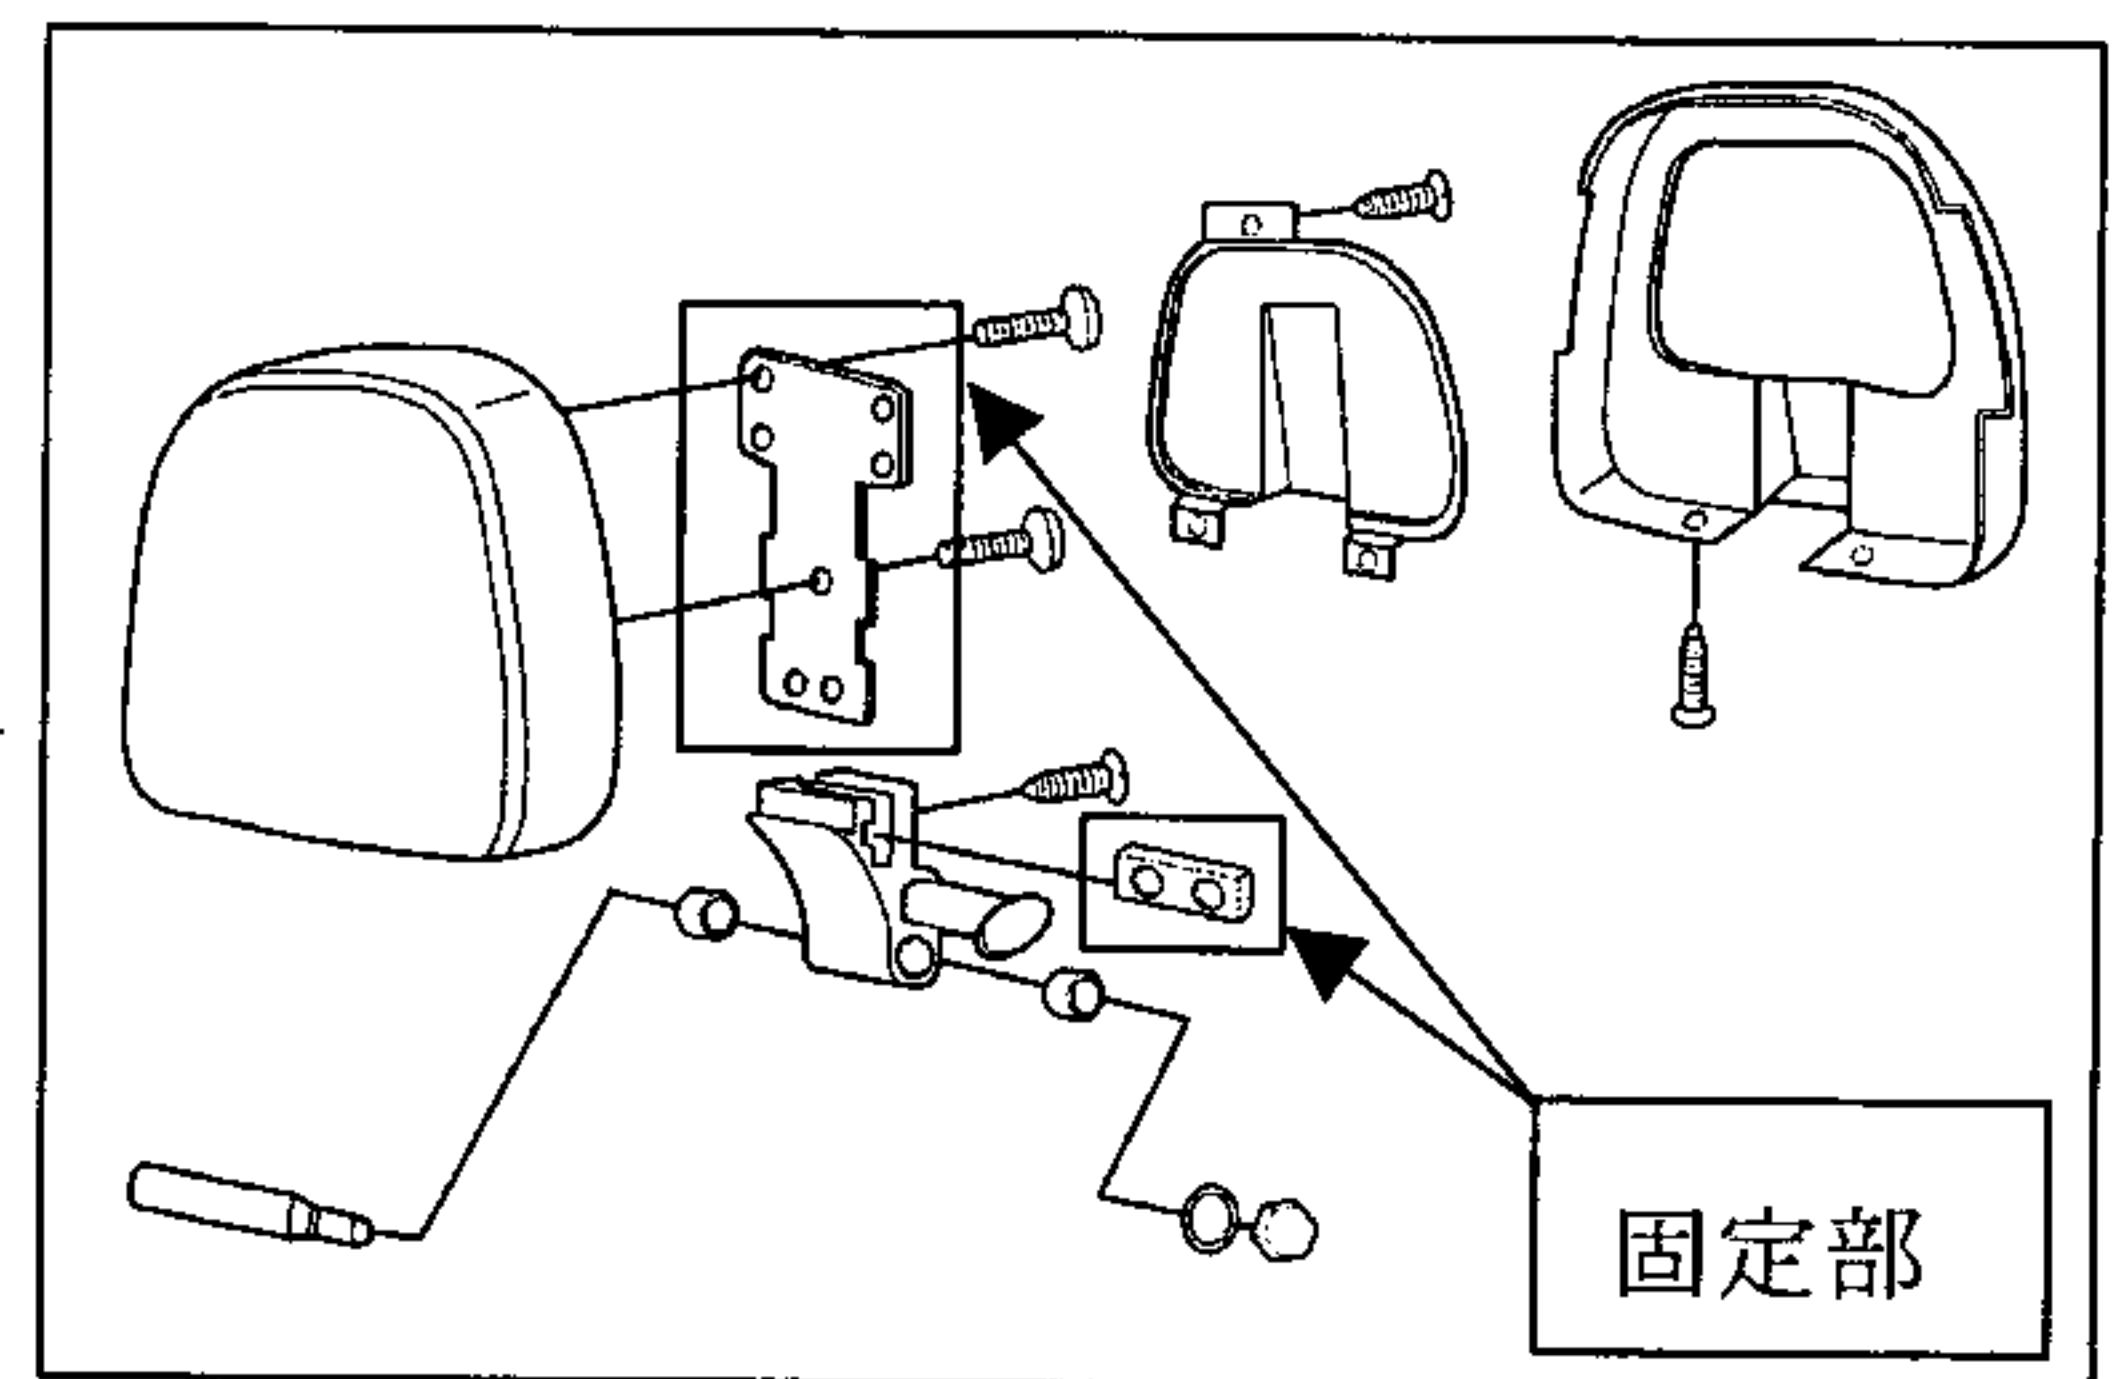
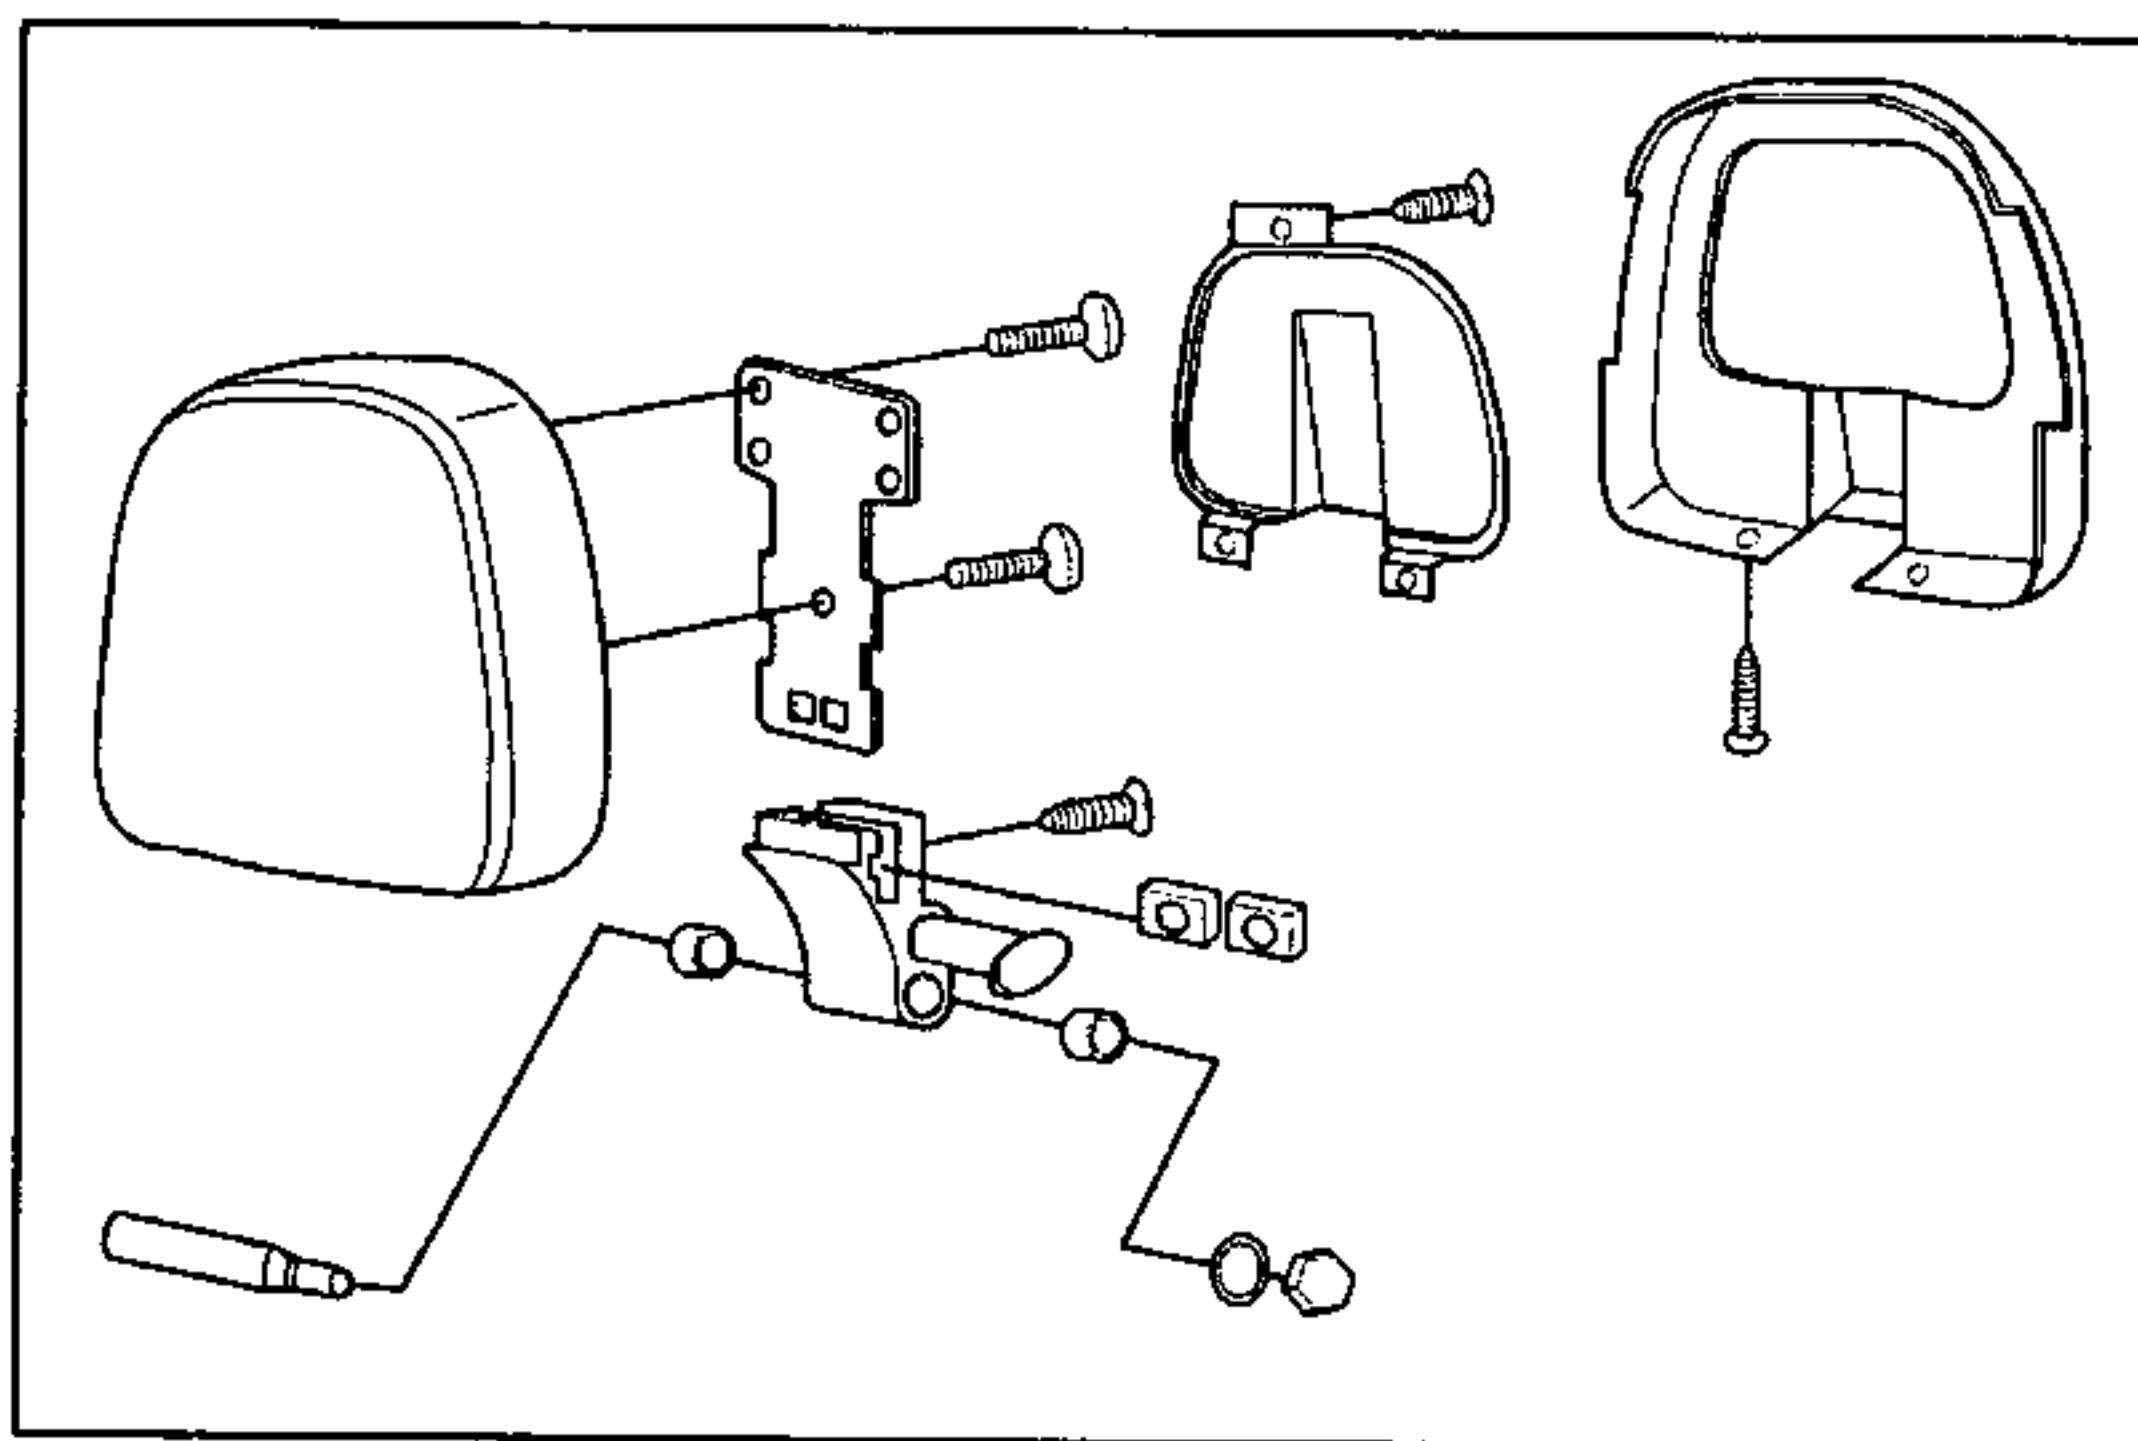


改善箇所説明図

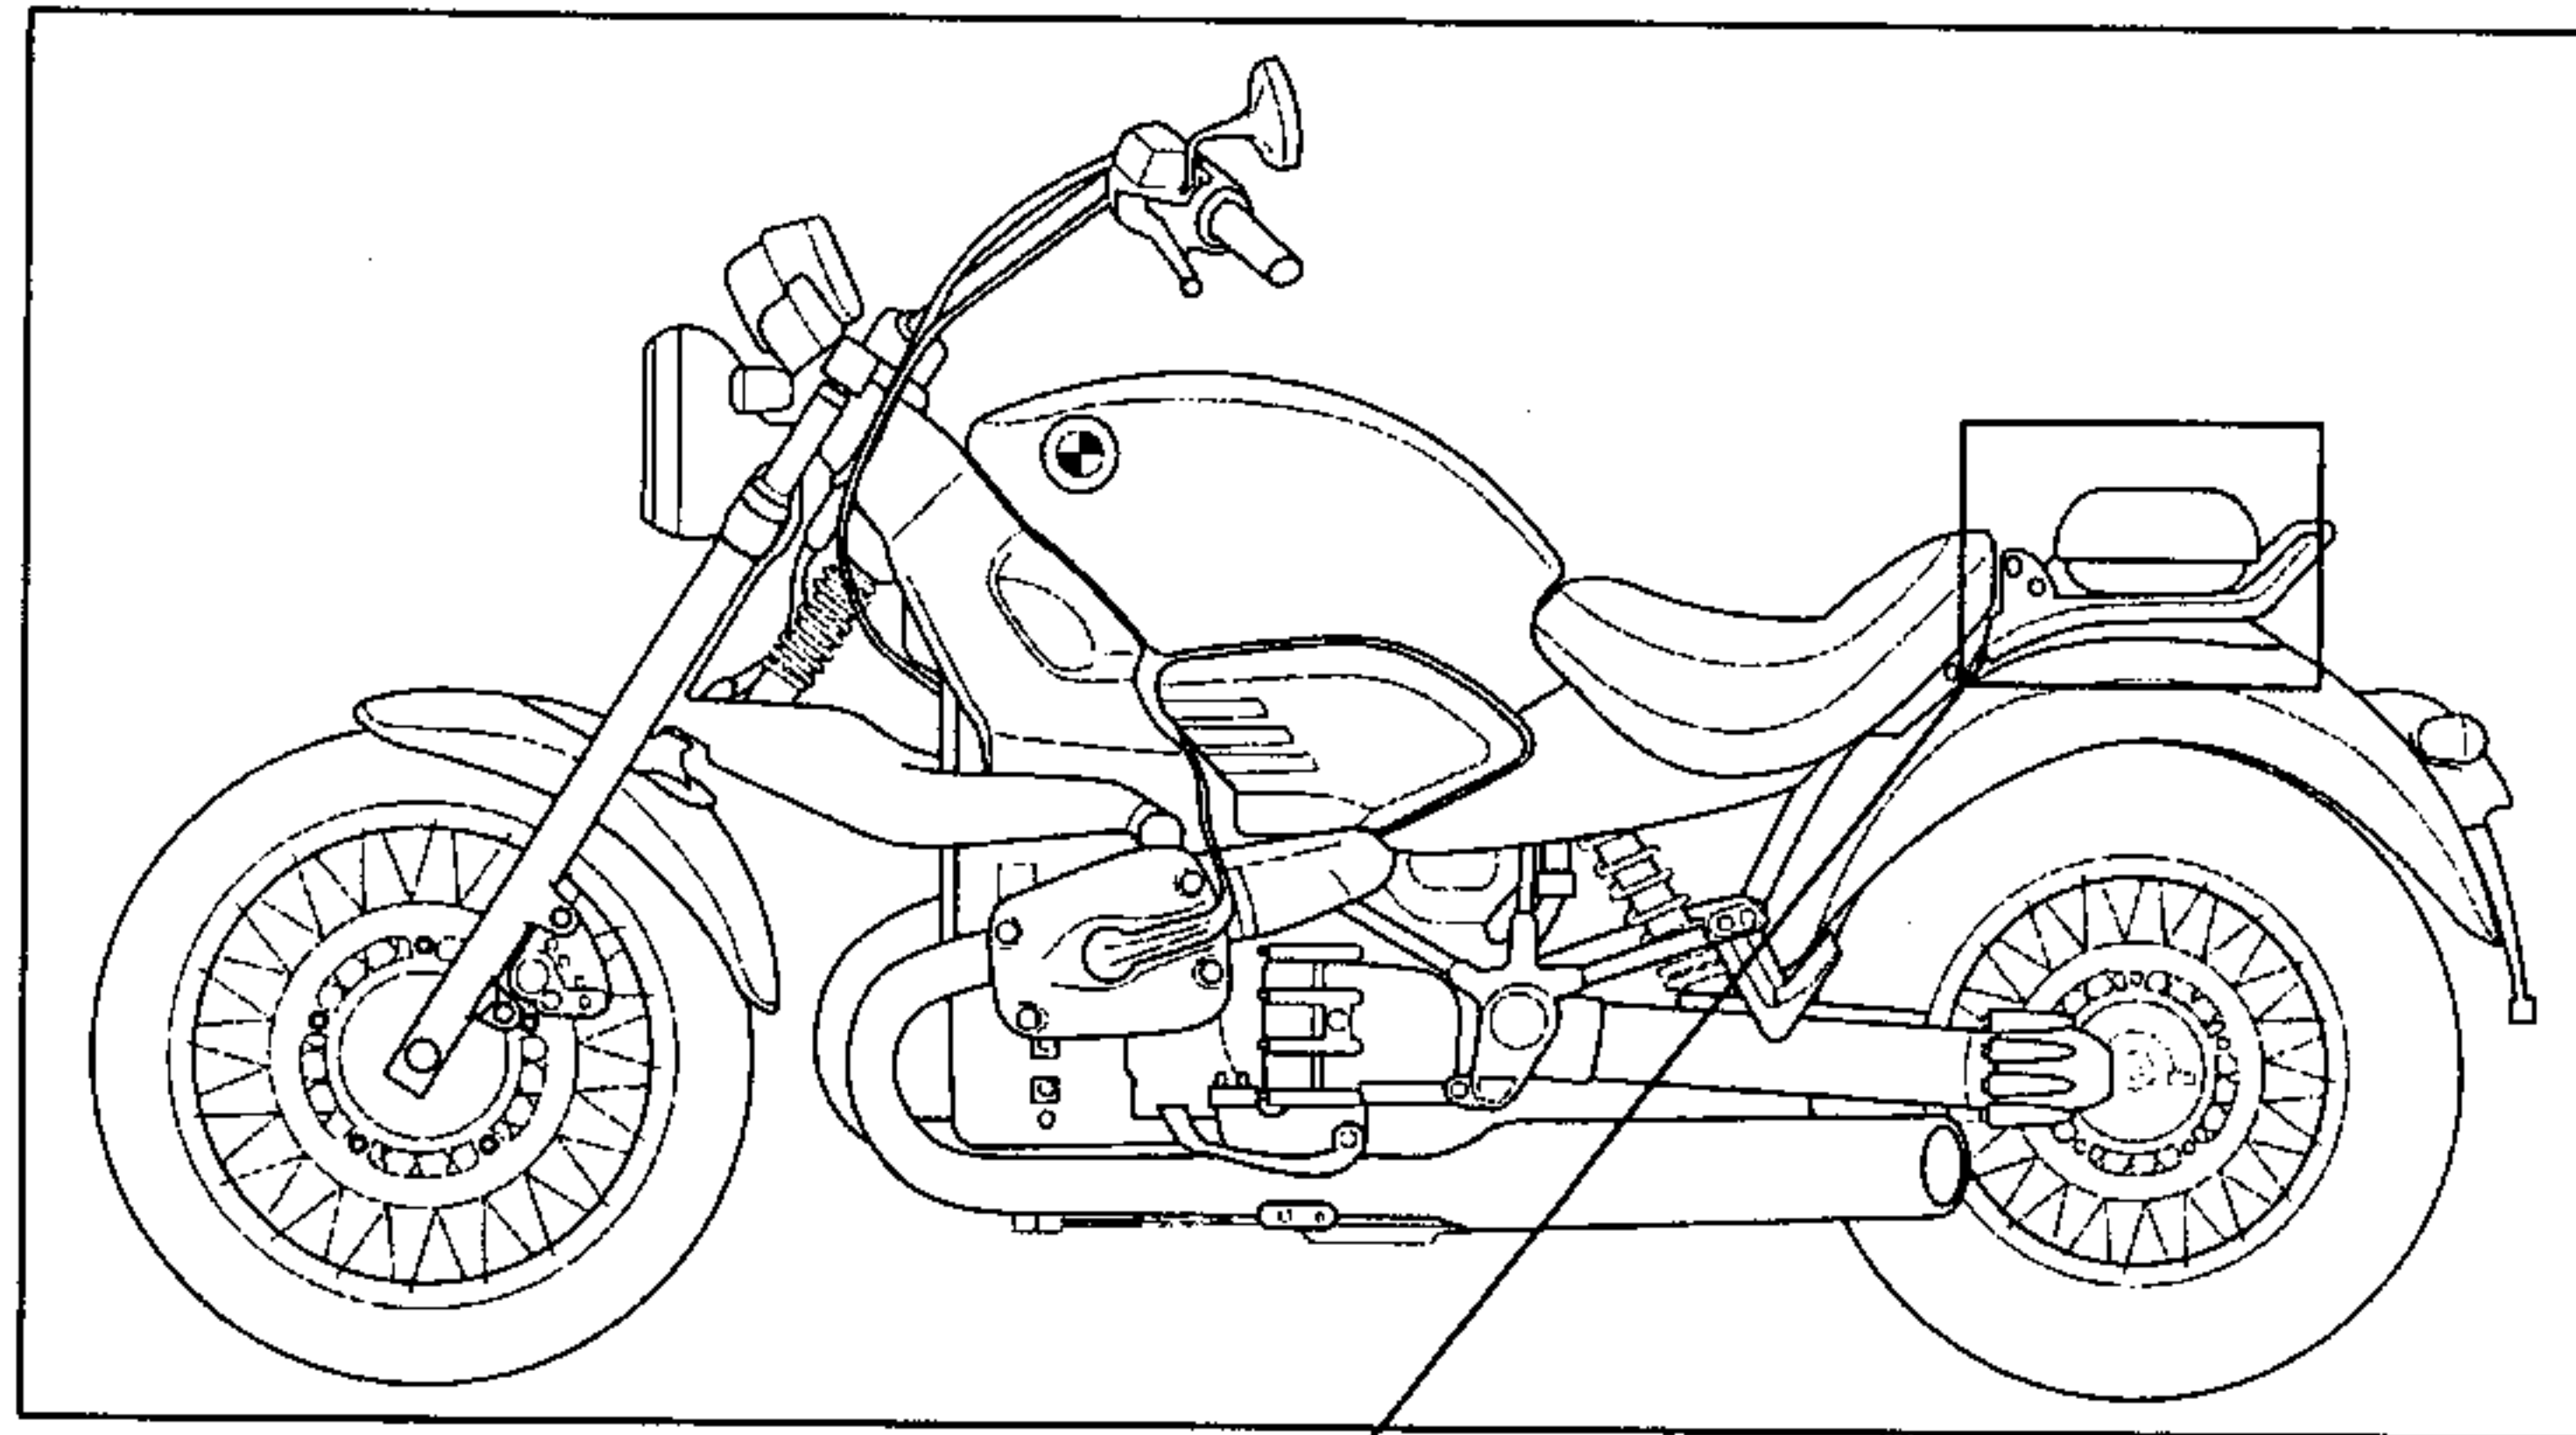

不具合箇所

運転者席において、後部シートを立てて背もたれとして使用する場合、背もたれの固定方法が不適切なため、当該固定部に亀裂が発生し、最悪の場合、背もたれ（後部シート）が脱落し、運転姿勢に影響を与え運転操作を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該固定部を対策品と交換する。

識別

リーフスプリングの側面、調整ノブ側に塗布された緑色の識別マークの有無。

注： は改善部品を示す