


改善箇所説明図

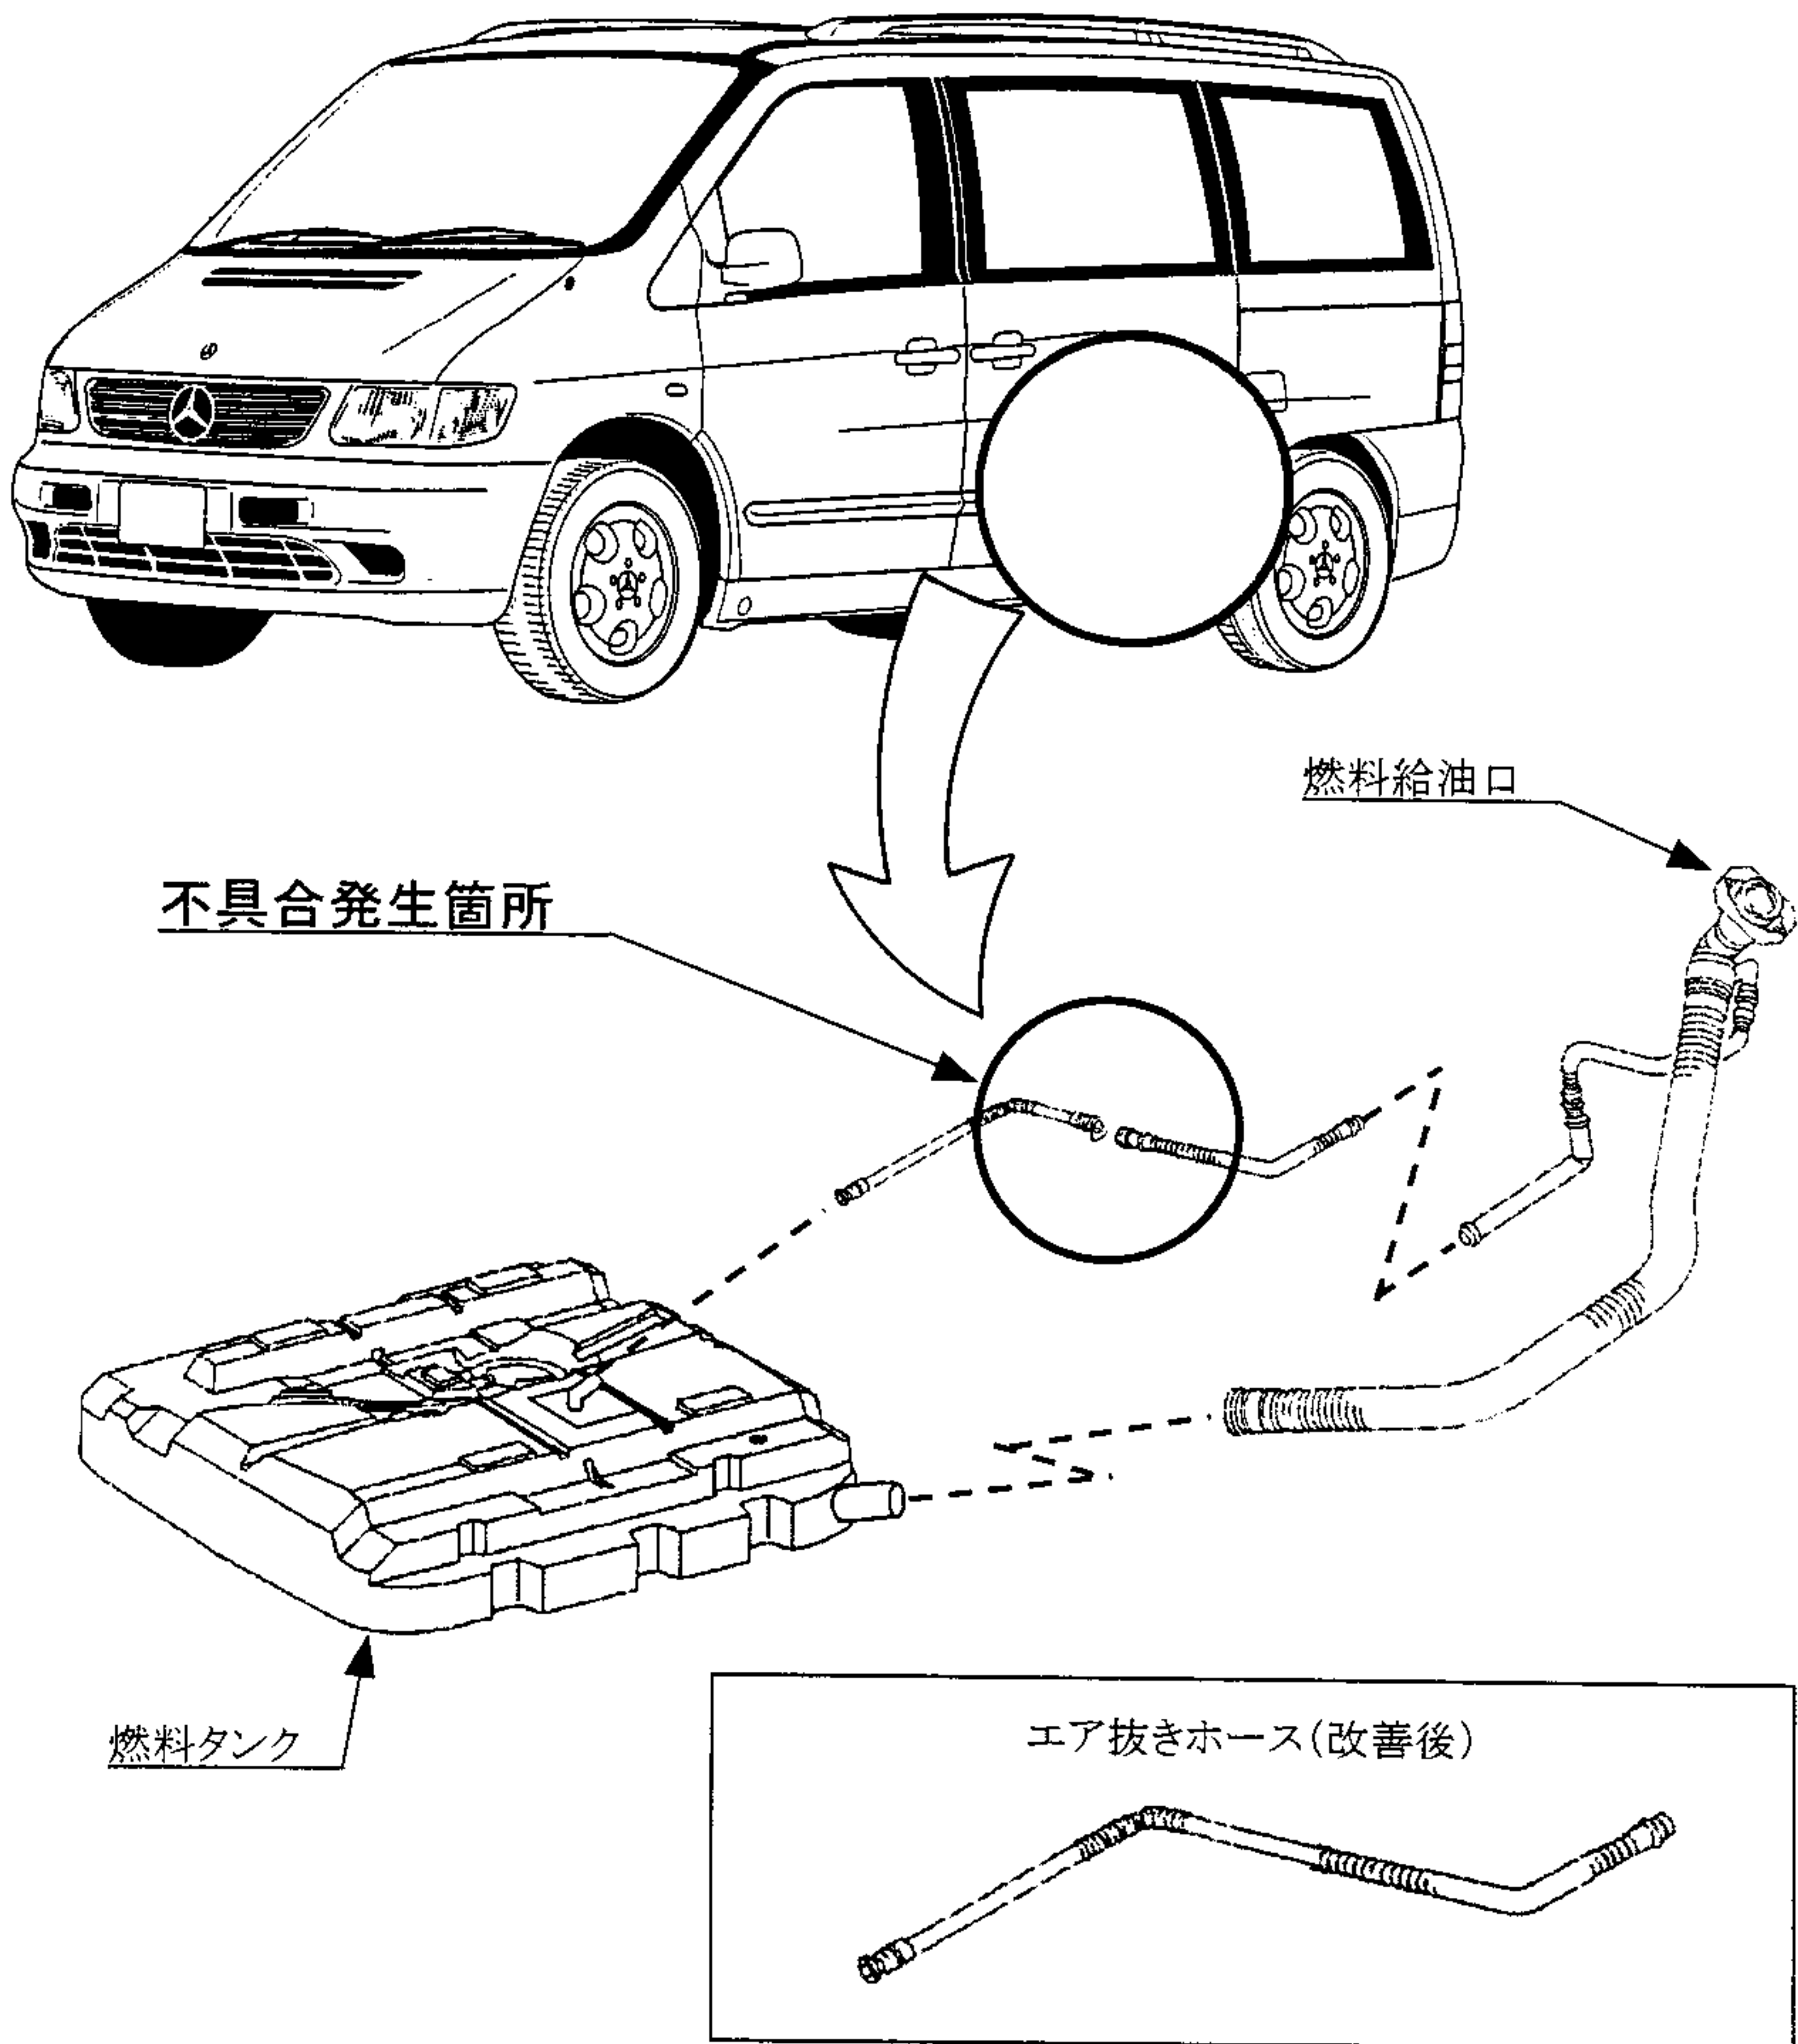

注: は交換部品を示す。

燃料装置において、エア抜きホース接続部のOリングの組付けに不適切な場合があるため、取扱説明書及び給油口に貼付されているコーションラベルに記載されている給油量を超えて給油した場合に、燃料タンク上部に接続されている当該ホースに燃料が流入する場合があります、最悪の場合、当該接続部分から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該エア抜きホースを対策品と交換する。