


改善箇所説明図

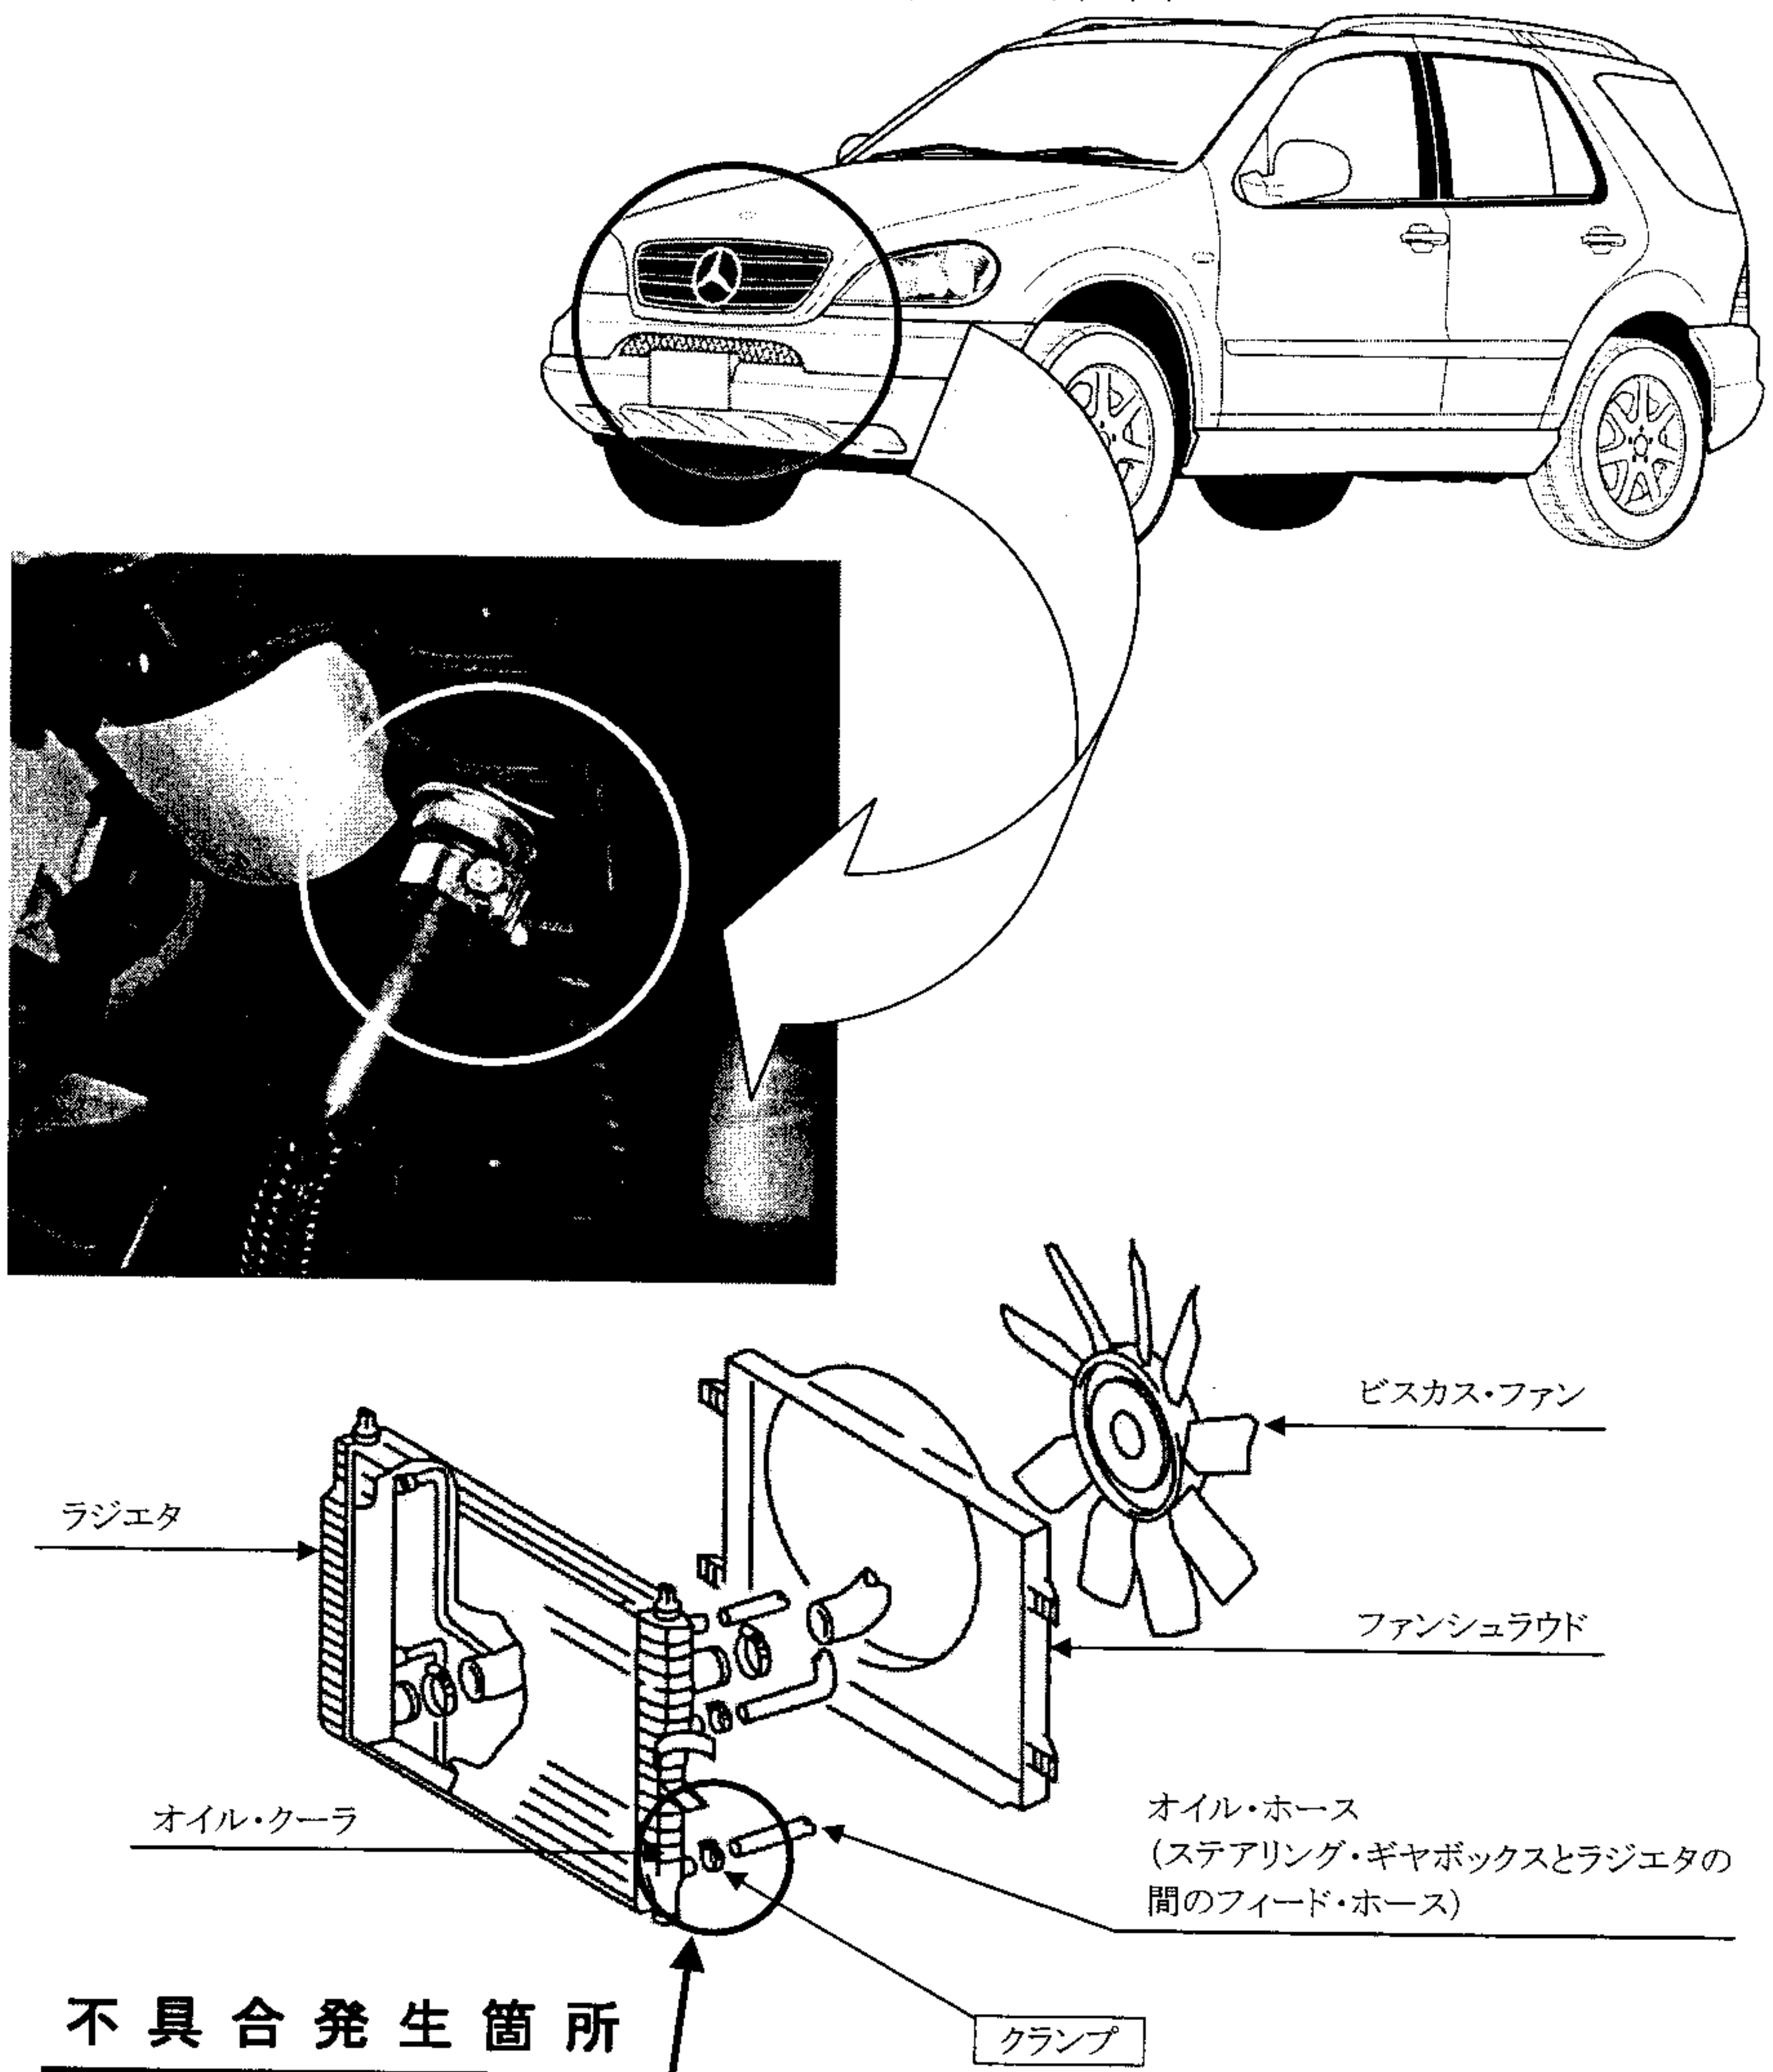

注： は交換部品を示す。

かじ取り装置において、ラジエタに併設したパワーステアリング用オイル・クーラにオイル・ホースを固定するクランプが不適切なため、かじ取り操作時の油圧によりオイル・クーラから当該ホースが外れることがあり、最悪の場合、パワーステアリングオイルが漏れてハンドルの操作力が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、クランプを対策品と交換する。