


改善箇所説明図

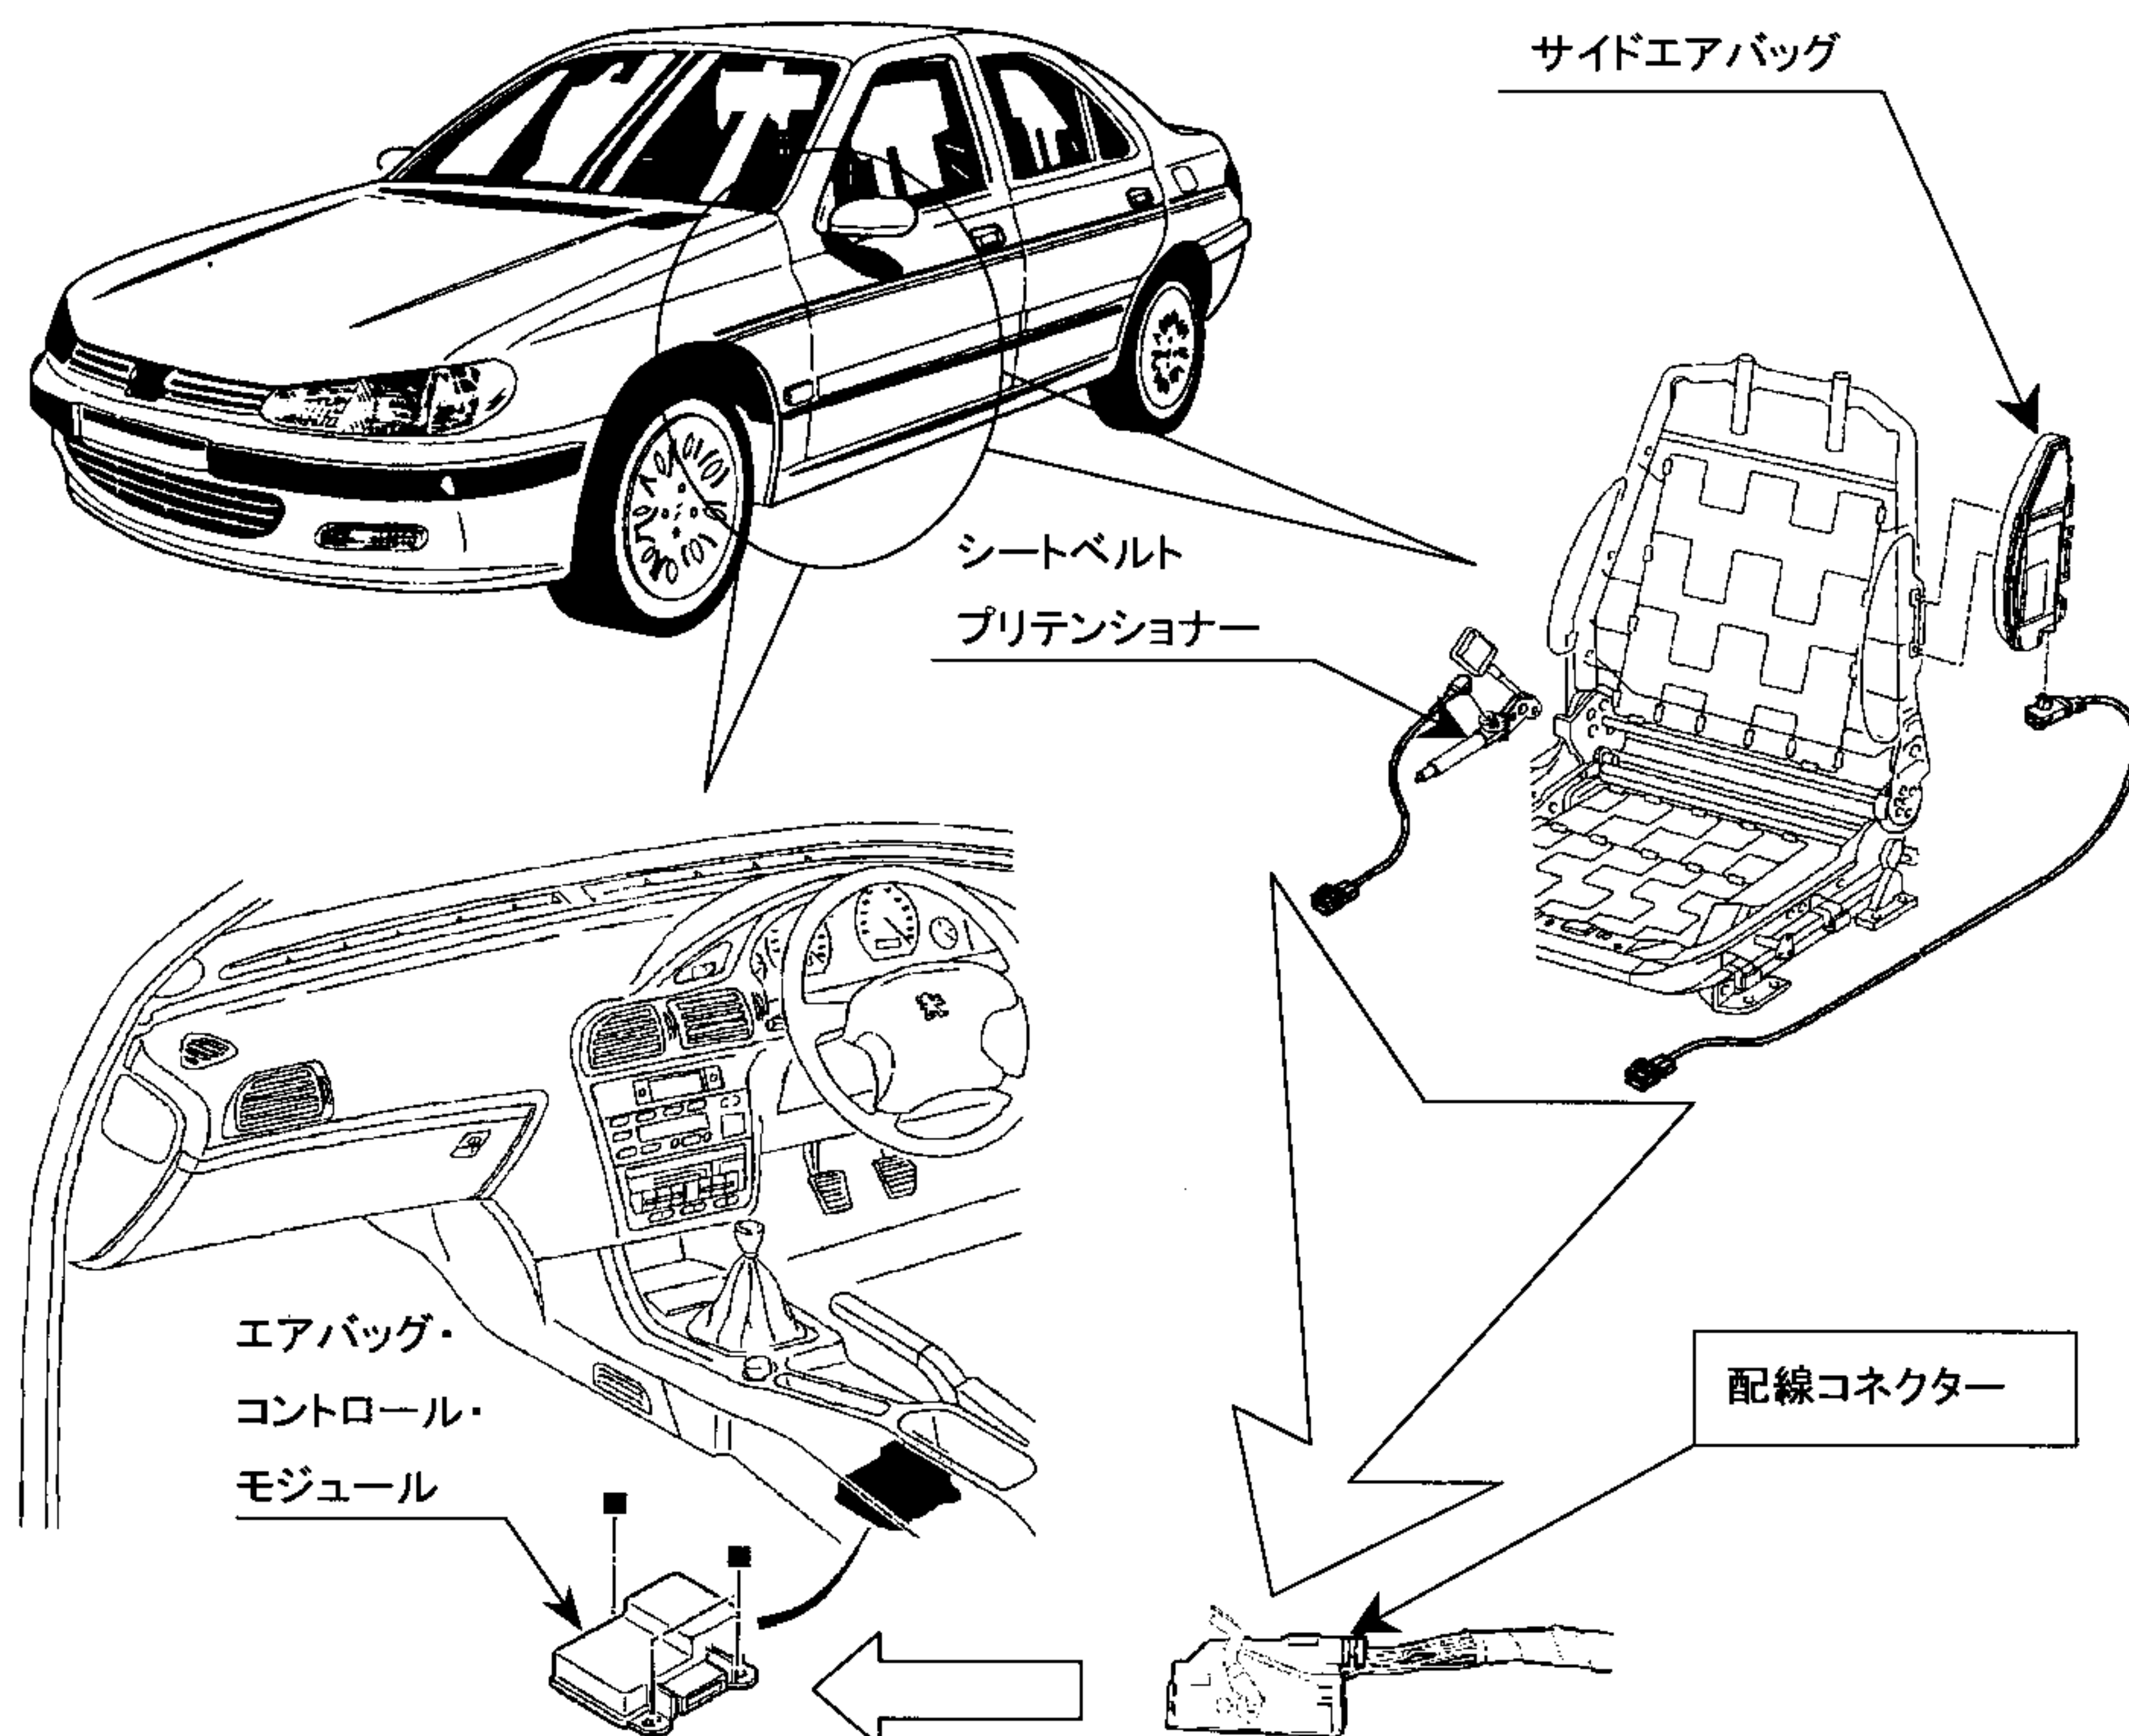

不具合発生箇所

乗員保護装置において、エアバッグ・コントロール・モジュールへの配線に不適切なため、衝突時の信号が正常に伝達されず、横方向からサイド・エアバッグが作動する条件で衝撃を受けた場合、衝突を受けた側のサイド・エアバッグは作動せず、反対側のサイド・エアバッグが作動するおそれがある。

改善内容

全車両、当該エアバッグ・コントロール・モジュールへのコネクタの配線を点検し、必要に応じて結線を修正する。

識別表示

当該エアバッグ・コントロール・モジュールの配線用コネクタ頭部に、黄色のペイントでマークを塗布する。

注: 内は点検・改善措置の対象部品を示す