


改善箇所説明図

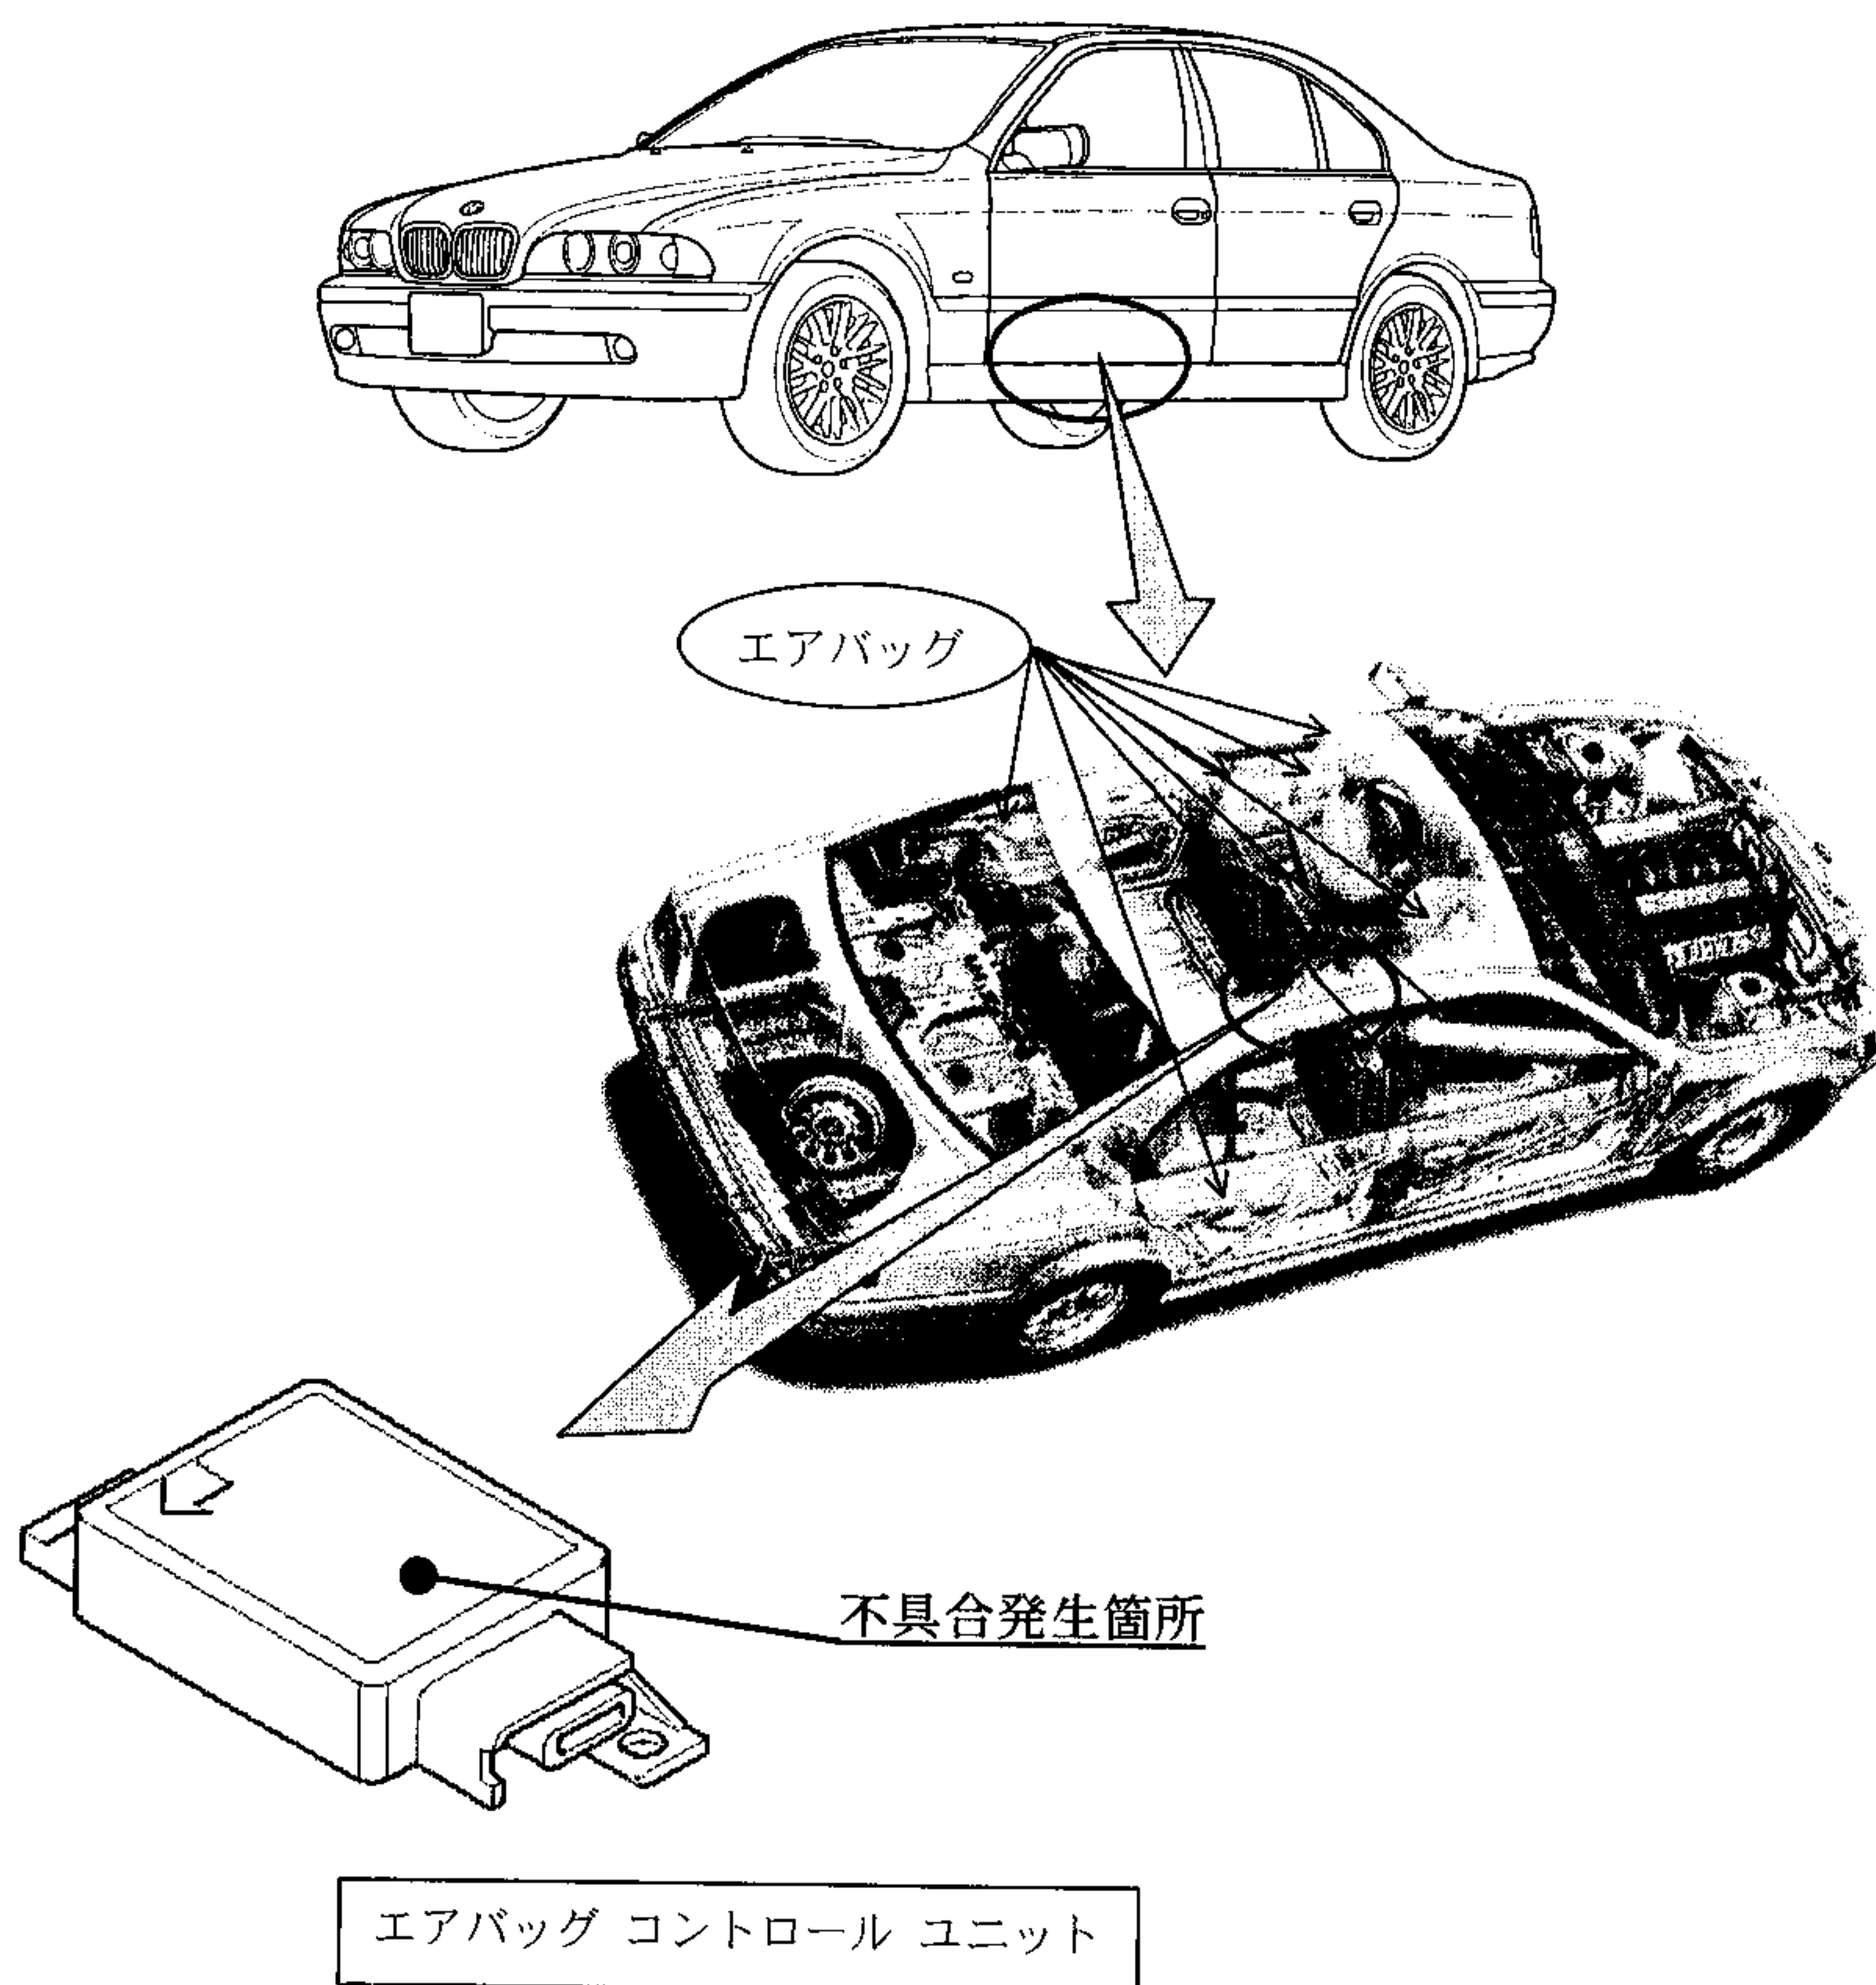

改善措置の内容

- ・全車両、エアバッグ コントロール ユニットの良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

エアバッグ コントロール ユニット内部の演算素子(マイクロプロセッサ)が不適切なため、当該ユニットの自己診断時、誤信号を発信することがある。そのため、イグニッション スイッチを操作した際、エアバッグが展開するおそれがある。