



改善箇所説明図

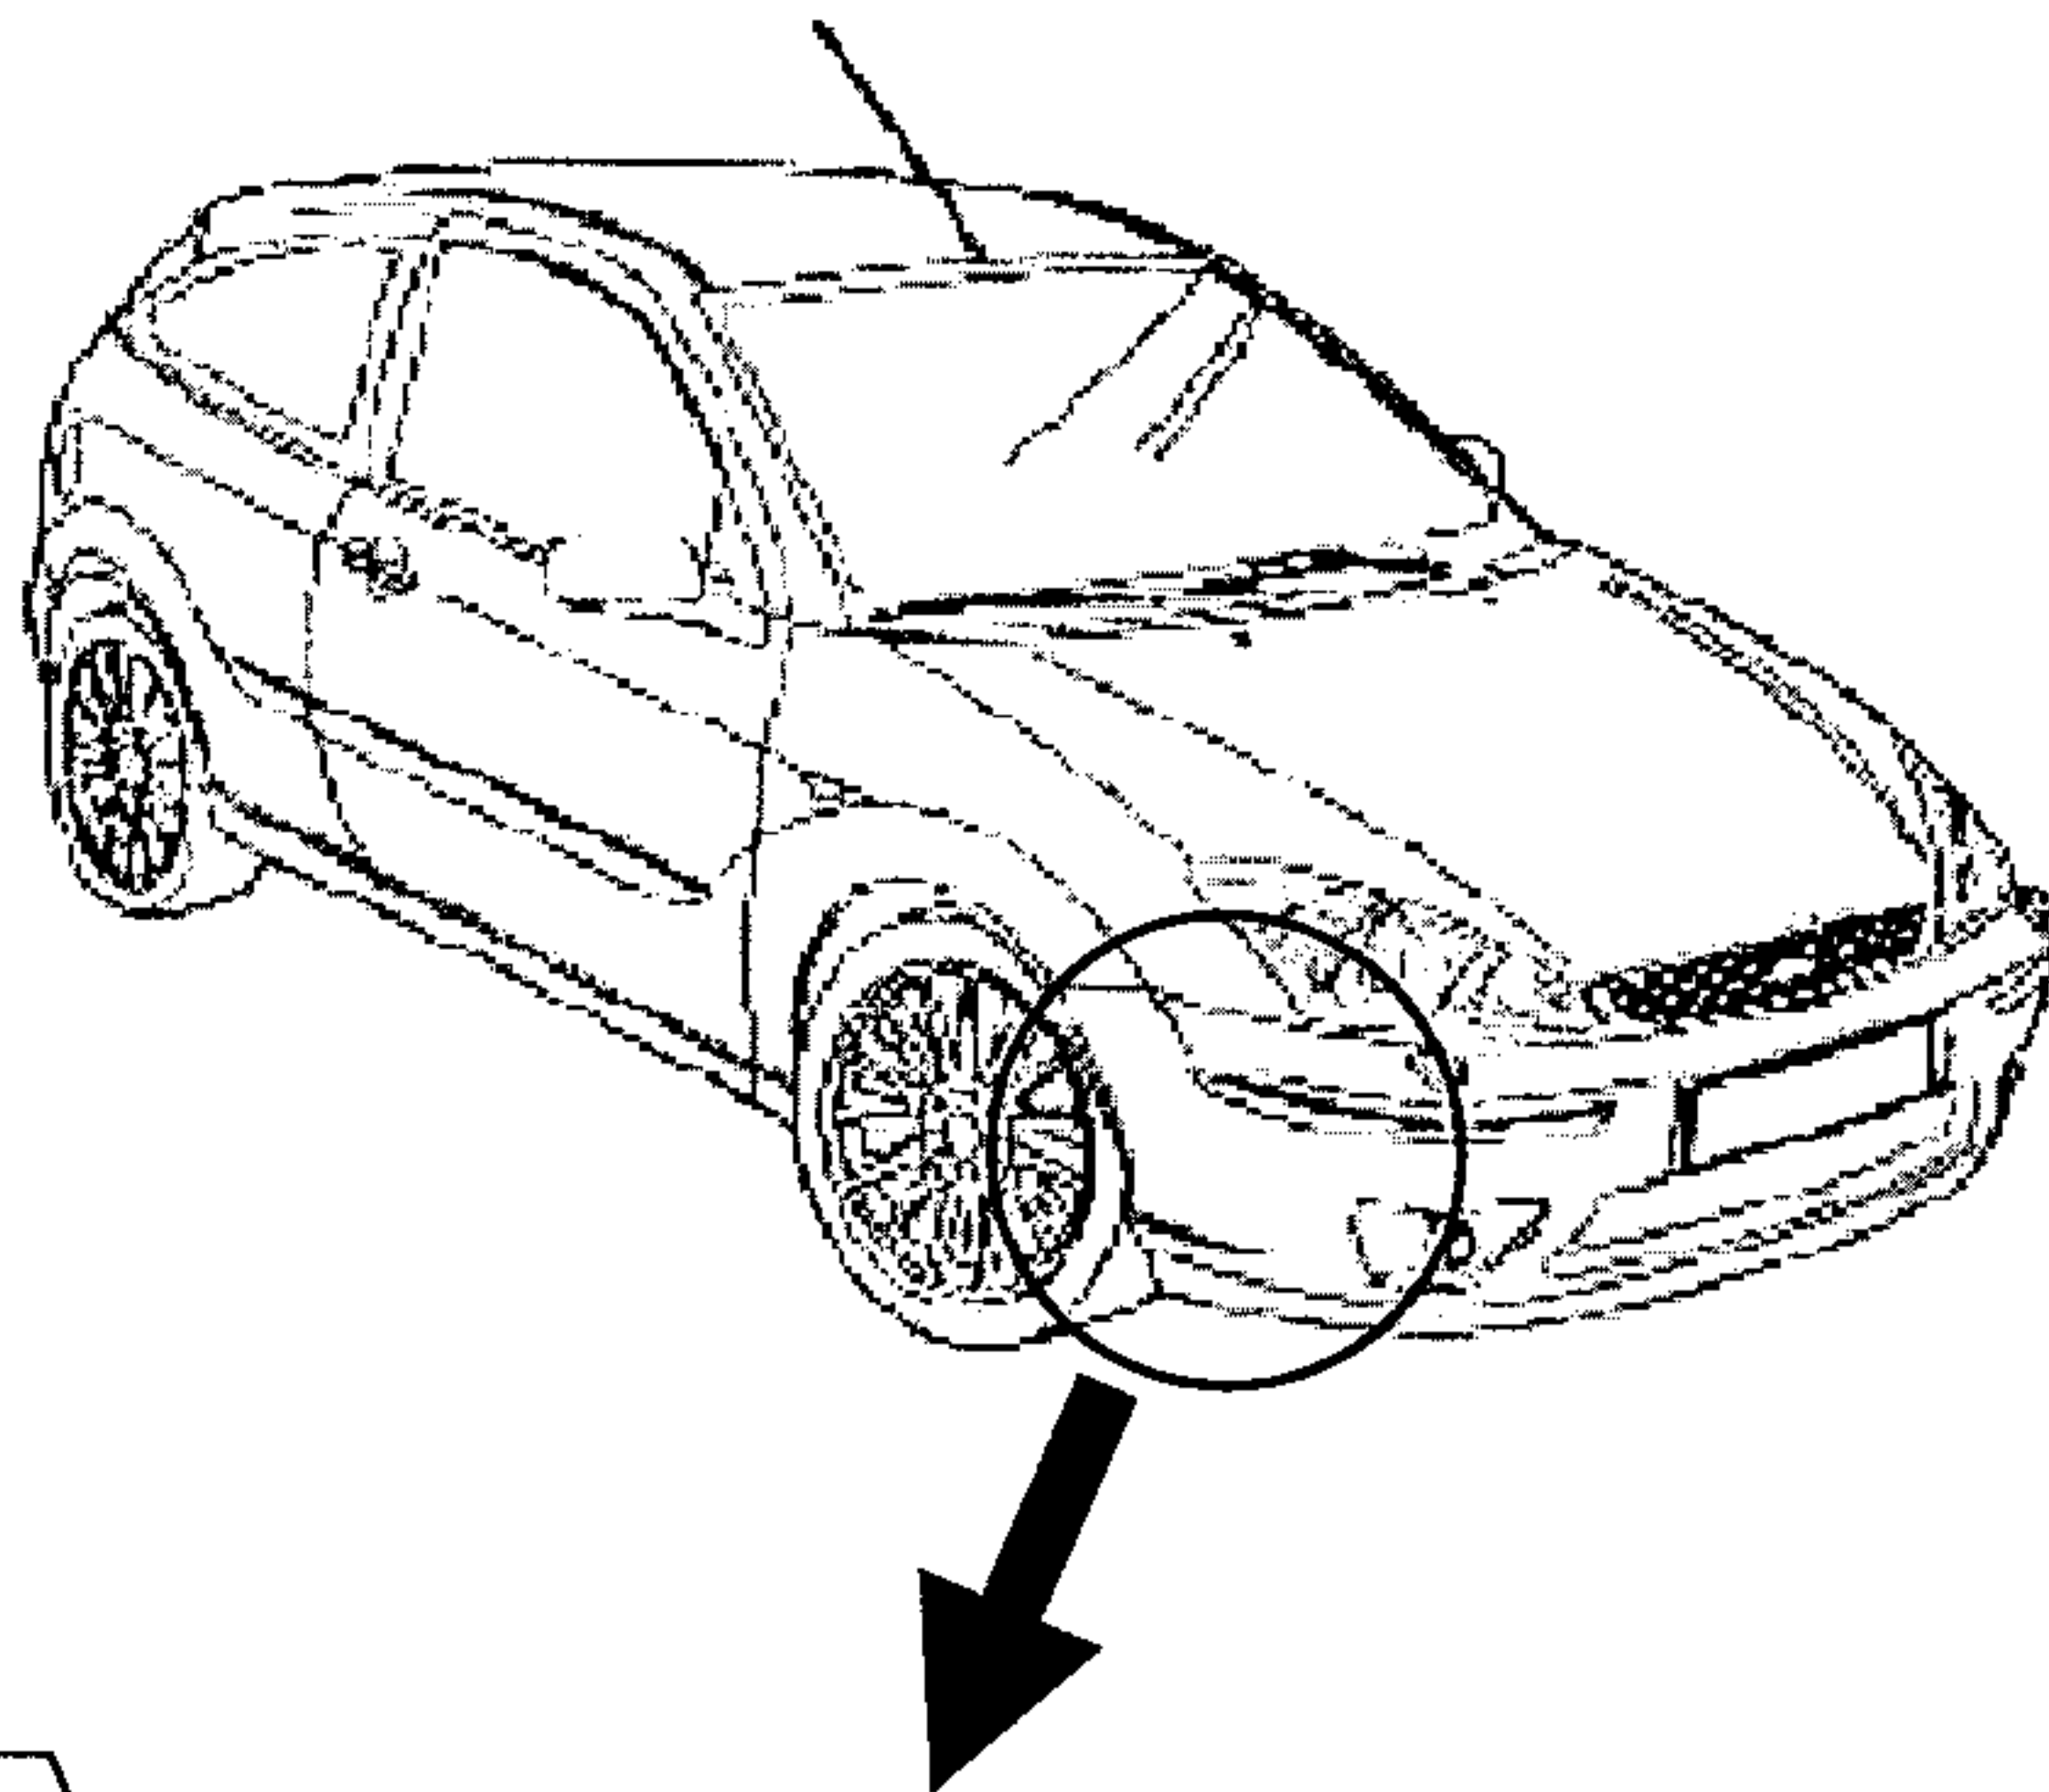

基準不適合発生箇所

かじ取り装置の倍力装置（パワーステアリング）において、パワーステアリング用高圧油圧配管の取り付け状態が不適切なため、原動機の振動により当該配管が損傷することがある。そのため、パワーステアリングオイルが漏れてハンドルの操作力が増大するおそれがある。

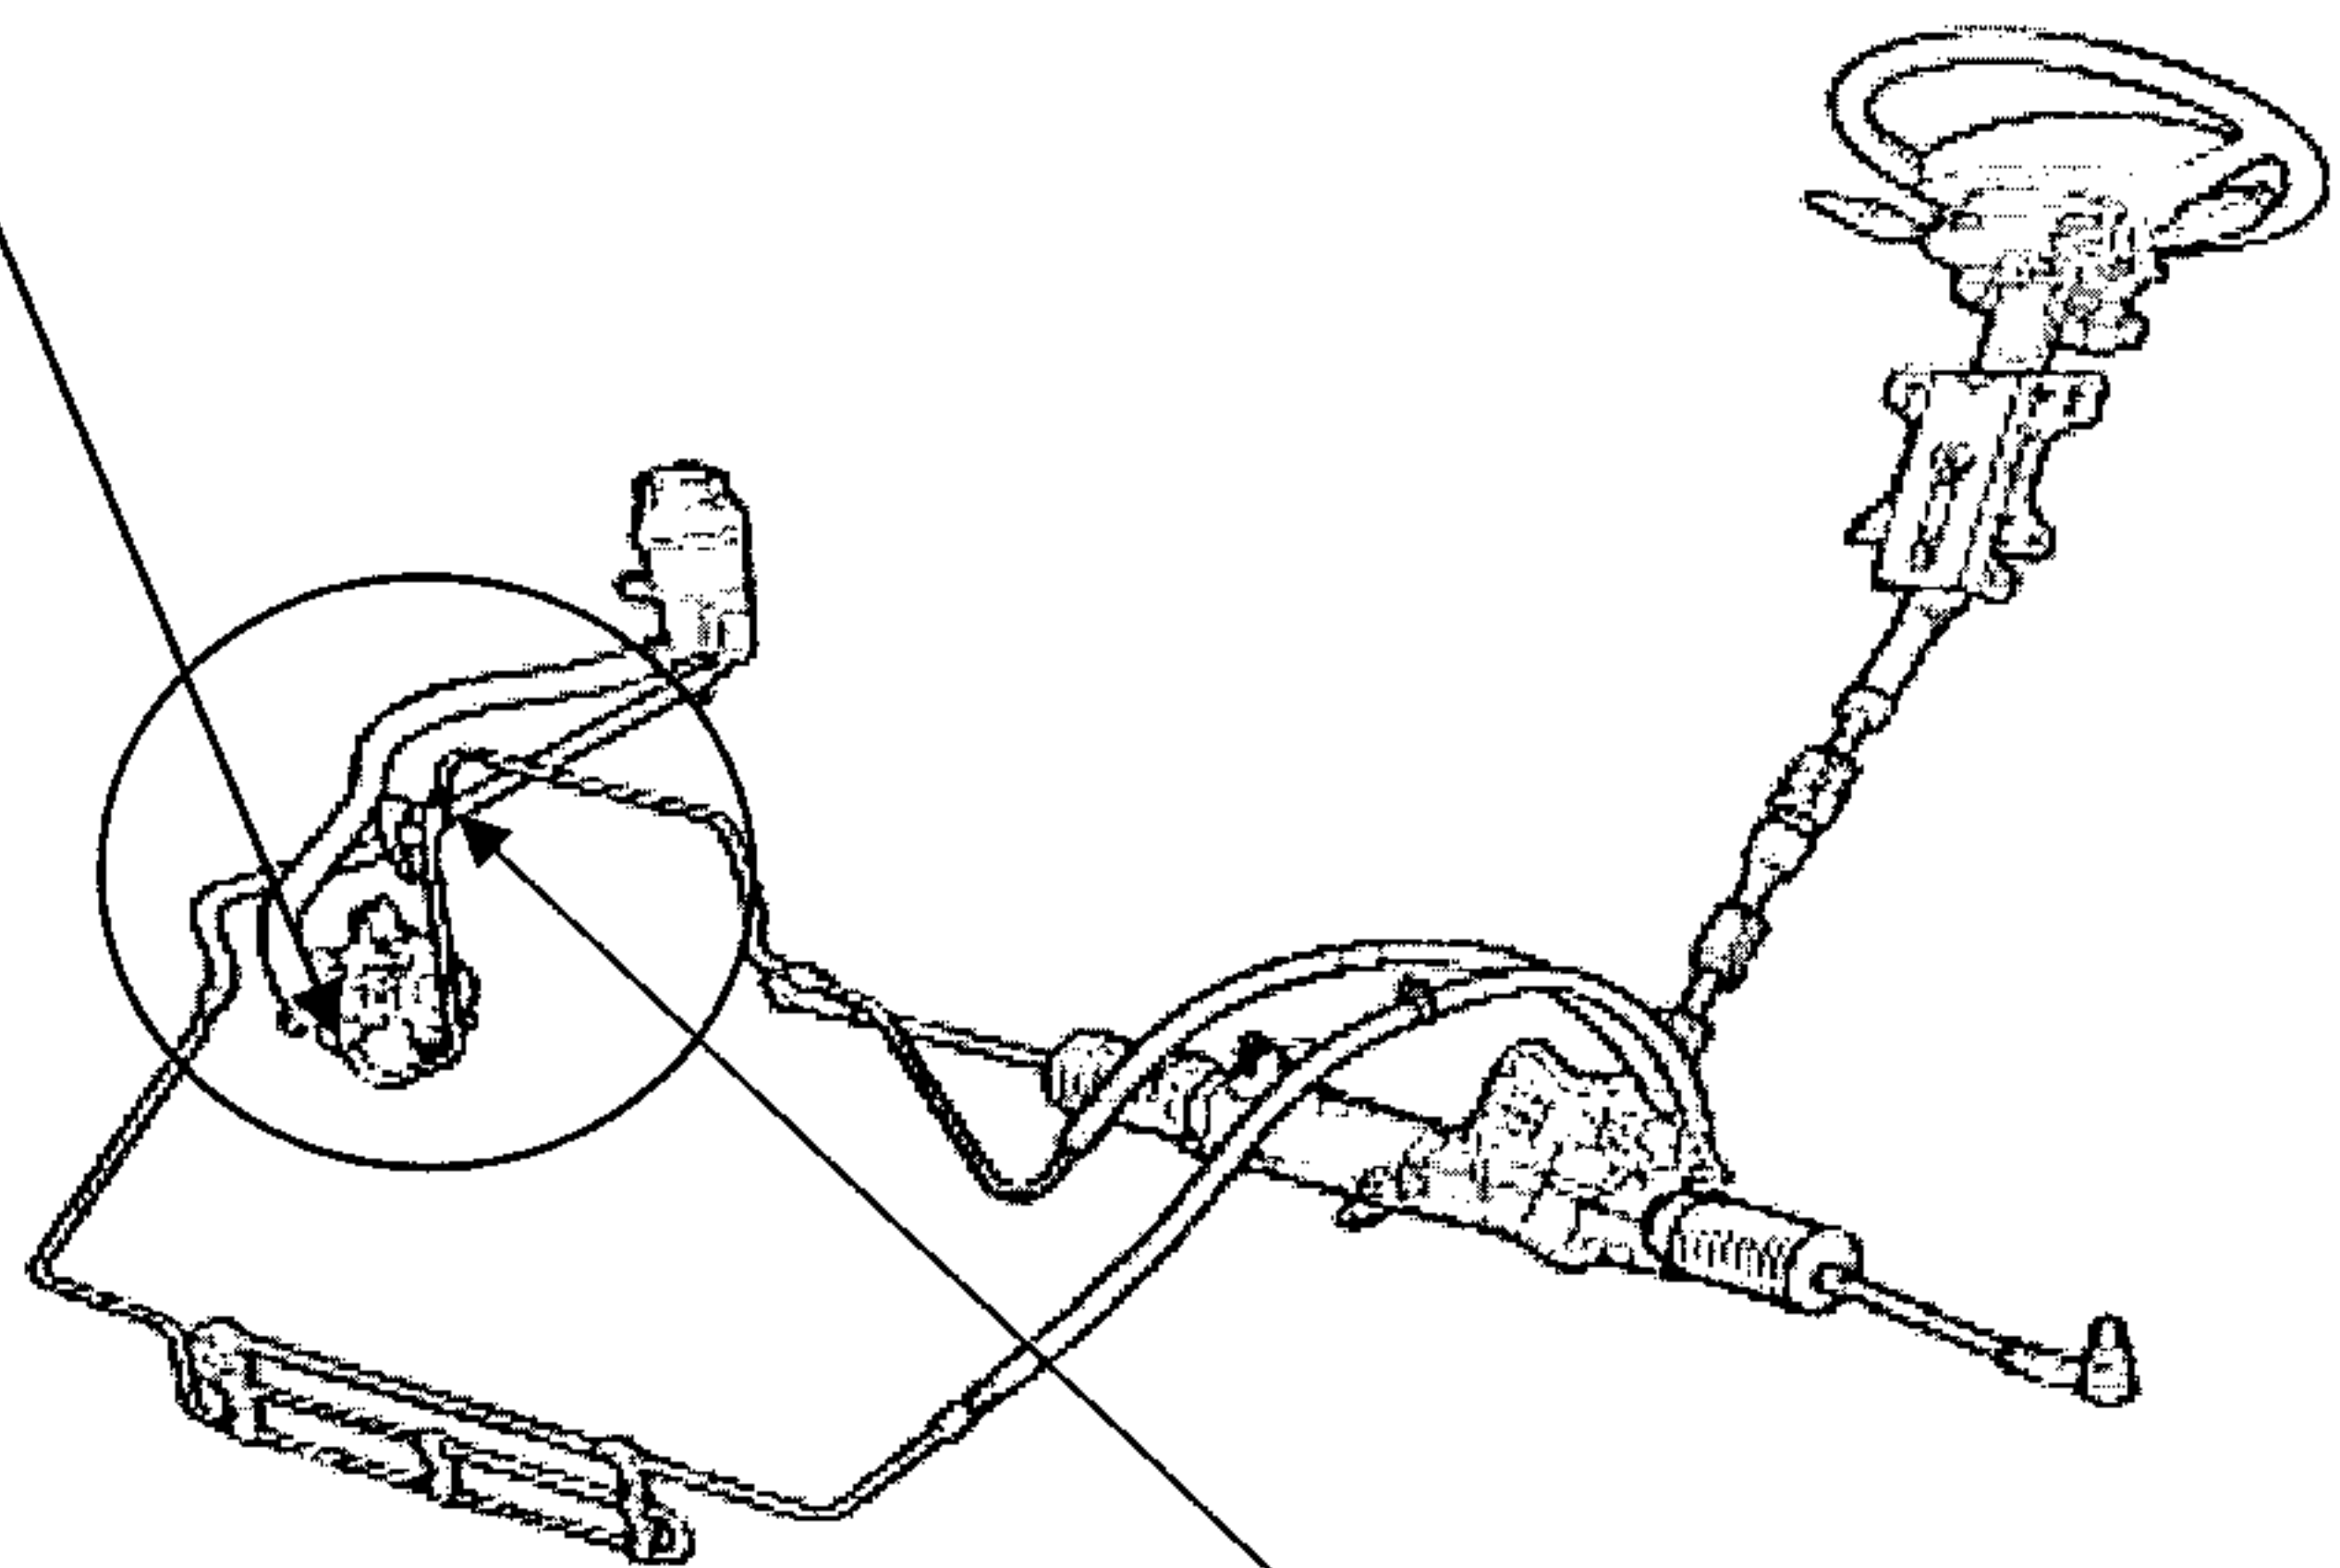

パワーステアリング高圧ホースクランプ

改善の内容

全車両、当該配管を点検し、損傷のあるものは新品と交換する。

全車両、当該配管を正規な状態に取り付ける。

注： は修理箇所を示す。