


改善箇所説明図

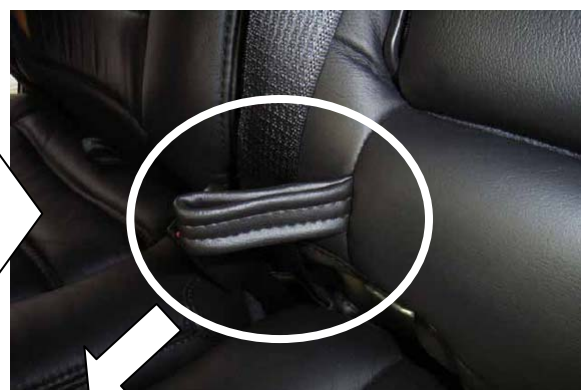

シートベルトガイドループ

基準不適合箇所

後部座席中央席のシートベルトガイドの取付位置が高いため、シートベルト装着時に適切な位置にシートベルトを装着できないものがある。そのため、衝突等の衝撃を受けた際に乗員への負担が増加するおそれがある。

改善の内容

全車両、後部座席中央席のシートベルトガイドを使用できないように次のいずれかの加工を行なう。

1、縫合する。 2、接着する。 3、切り取る

は作業箇所を示す

識別：運転席ドアのインフォメーションラベルに青色のシールを貼付する。

