


改善箇所説明図

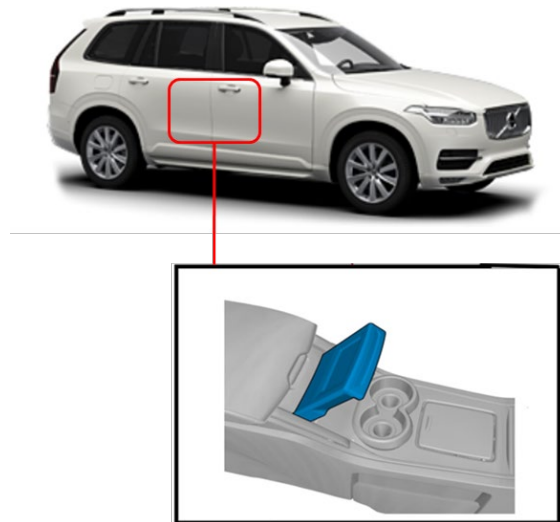

不具合発生箇所

リアシートのコントロールディスプレイ

後部座席から助手席のシート調整を行うコントロールディスプレイにおいて、制御プログラムが不適切なため、ディスプレイに水滴等が付着した状態でタッチパネルの操作を行った場合、タッチ操作を終了しているにも関わらず、操作が継続していると誤認することがある。そのため、助手席のシート調整が最大位置まで作動し続け、最悪の場合、乗員がケガをするおそれがある。

改善の内容

全車両、リアシートのコントロールディスプレイのプログラムを対策プログラムに書き替える。

識別

運転者席側ドアアヒンジ取り付けボルト(上側)の頭に白ペンを塗布する。

注: は不具合箇所を示す。