


改善箇所説明図

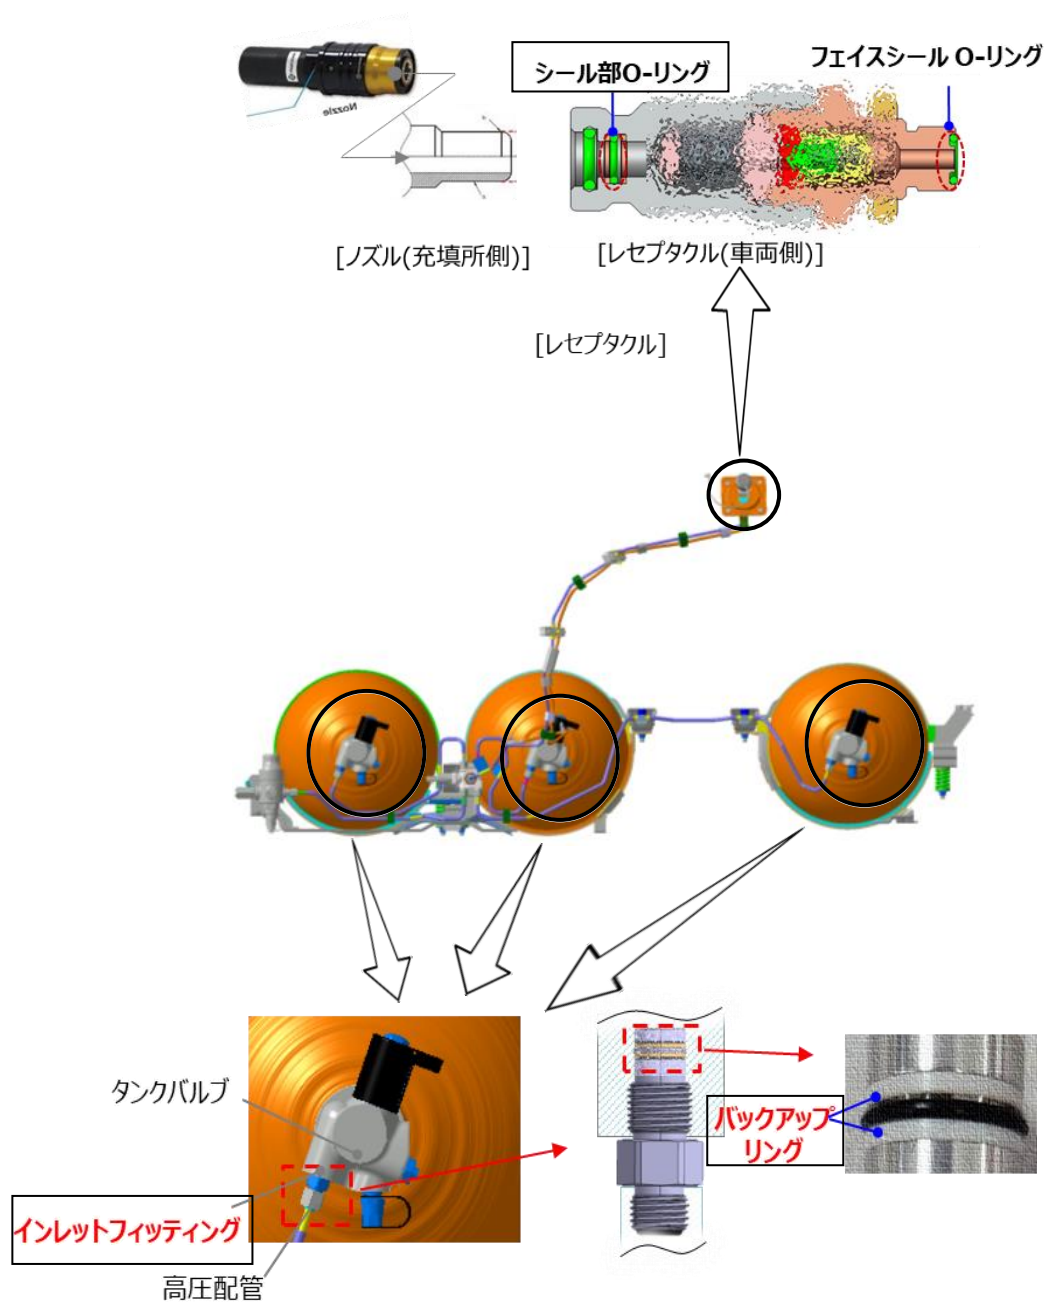

上記3箇所の は不具合発生箇所を示す

水素配管において、配管連結ソケット部のバックアップリング剛性不足及び車両側充填ソケット内部 O リングの成型不良により、水素燃料の充填末期時の高圧・低温状態で一時的に漏気が発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、回収を行う。