
改 善 箇 所 説 明 図

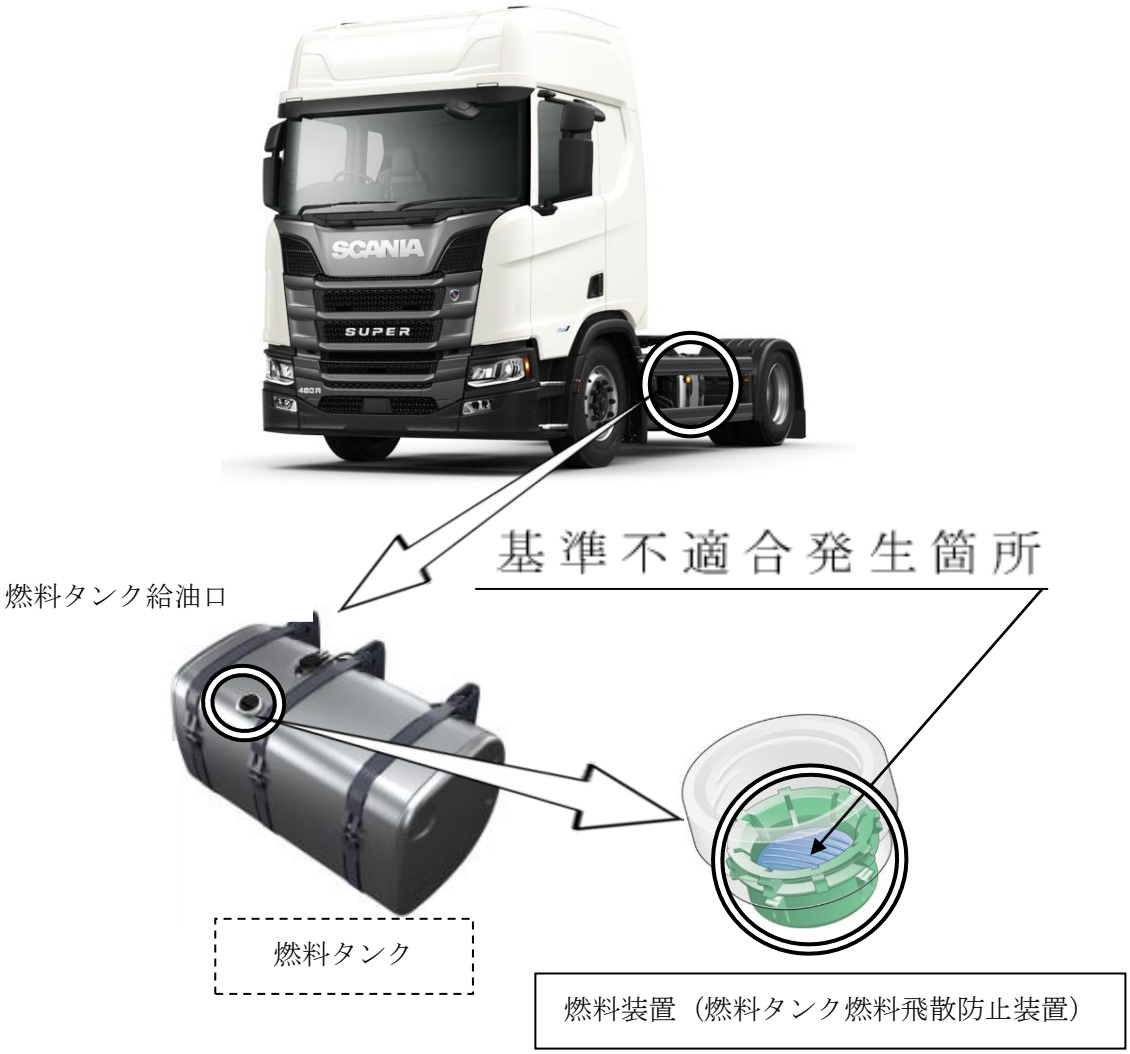

注：　　は装着する部品を示す。

　　は給油操作に支障が生じる場合に位置を調整する部品を示す。

不具合の内容

燃料タンクにおいて、製造工程が不適切なため、給油口に燃料飛散防止装置が装着されていないものがある。そのため、協定規則第３４号に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料飛散防止装置の有無を点検し、装着されていない場合は燃料タンクの給油口に燃料飛散防止装置を装着する。なお、燃料飛散防止装置を装着後、給油操作に支障がないことを確認し、支障が生じる場合は、燃料タンクの位置を調整する。

識別：型式プレートの余白部分に、青色ペイントを塗布する。