改善箇所説明図

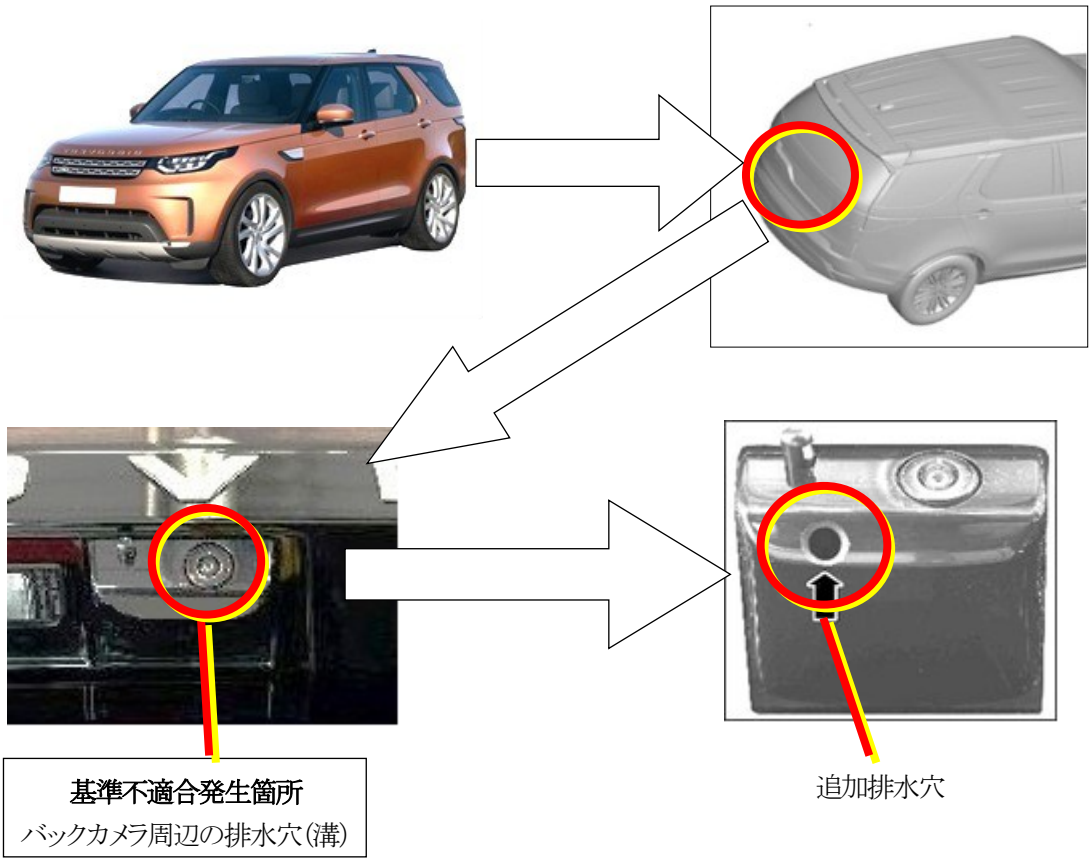

□ は、加工部品を示す。

基準不適合発生箇所

バックカメラが装着されているテールゲートにおいて、設計検討が不十分なため、排水穴が小さく、雨水等を適切に排水できないことがある。そのため、当該カメラの内部に雨水が浸入して導通不良となり、当該カメラが作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、テールゲートに別の排水穴を設ける。また、バックカメラの作動状態を点検し、交換を要するものは新品に交換する。
識別：新規に開けた排水用の穴の有無で確認する。