改善箇所説明図

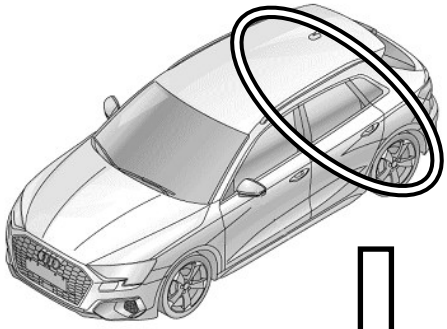

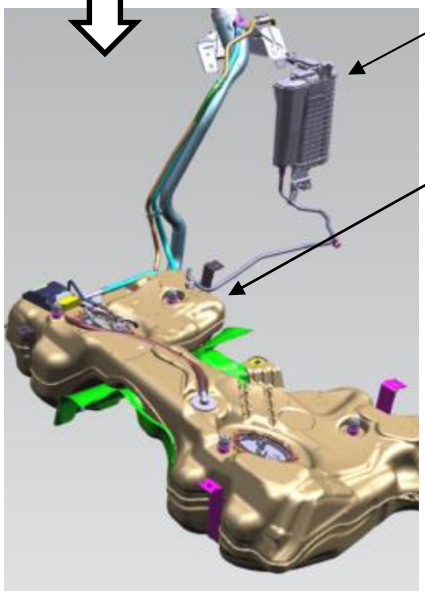

ＡＣＦ（チャコールキャニスター）

基準不適合発生箇所

燃料タンク

注：　　は、交換部品を示す。

四輪駆動車用の燃料タンクにおいて、タンク内の内圧を調整するバルブの設計検討が不十分なため、当該バルブが閉じないものがある。そのため、燃料タンクの内圧が上昇した際に燃料がＡＣＦ（チャコールキャニスター）内へ流入し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容
全車両、燃料タンクを対策品に交換するとともにＡＣＦを新品に交換する。

識別：「20KT」と記入したキャンペーンステッカーをラゲッジルームのパネル部に貼付する。