
改 善 箇 所 説 明 図



不具合発生箇所

センターインフォメーションディスプレイユニット

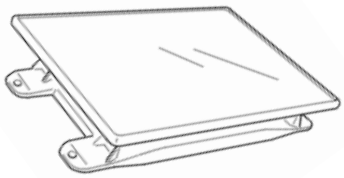

不具合の内容

センターインフォメーションディスプレイ（ＣＩＤ）制御ユニットにおいて、制御プログラムの設計検討が不十分なため、電圧低下時にＣＩＤの表示機能が正常に動作しなくなることがある。そのため、直前直左を確認するカメラおよびバックカメラの映像がＣＩＤに表示されず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ＣＩＤ制御ユニットの制御プログラムを対策仕様に書き換える。

注：□　はプログラムを書き換える部品を示す。

識別：助手席ドアのヒンジ部分に黄色ペイントを塗布する。